

Mendes FC - Mapeamento

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Dec 10, 2024, 7:47:03 PM

data_inicio

Dec 10, 2024, 10:57:15 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

1

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Marília de Souza Teixeira

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-135859.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

55


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

70

Foto da encosta natural:

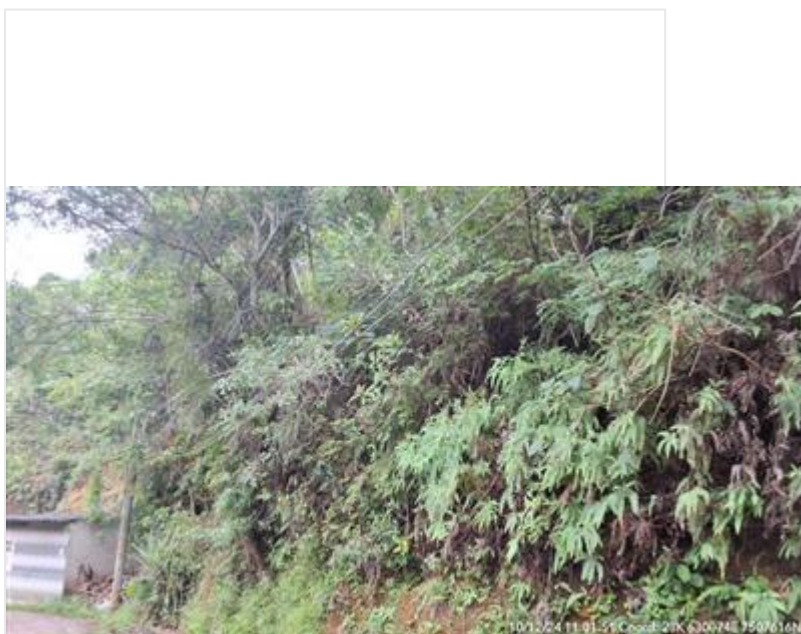

Foto_encos_nat-20241210-140151.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241210-140212.jpg

Descrição do terreno:

Encosta com corte para abrigar caixa d'agua na crista, apresentando feições erosivas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-140514.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-140552.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-140656.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241210-140...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-140746.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nenhum processo observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

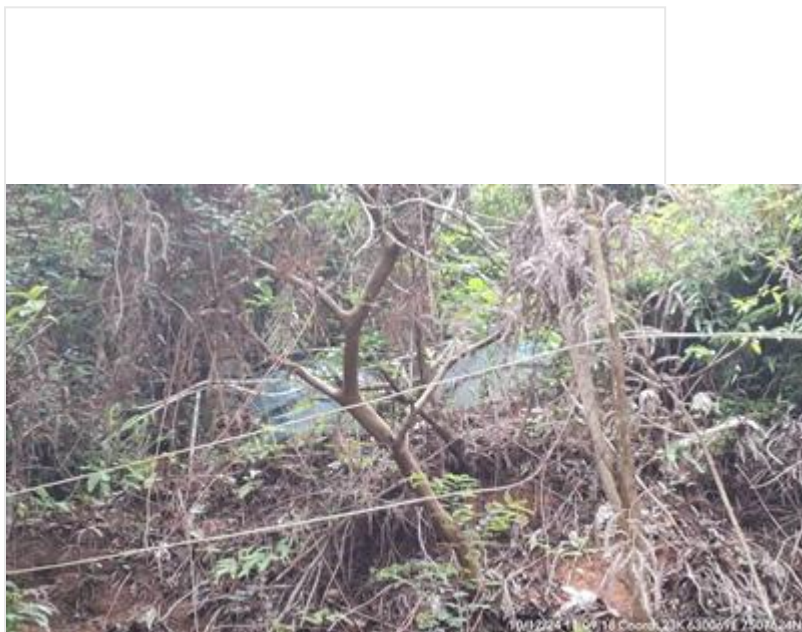

Foto_agua-20241210-140917.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Corte para via com processo erosivo intenso, próximo a cicatriz de deslizamento na mesma encosta.
Destaca-se a presença de caixas d'agua na crista, gerando sobrepeso.**

GPS

Área analisada:

Area: 280.6 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok