



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 10, 2025

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_274

Setor:

3

Código do setor:

MD_Paiolzinho_274_DS_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 1043

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250210-153132.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:

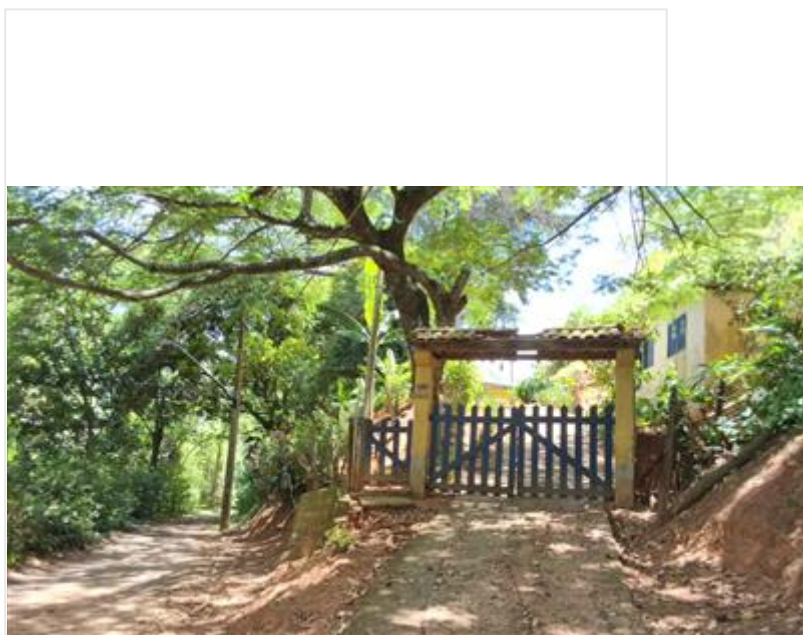

Foto_cort_mult-20250210-153142.jpg

Descrição do terreno:

Execução de cortes escalonados em terreno: talude a jusante, com cerca de 60° de inclinação; talude montante, verticalizado. Edificação assentada entre os dois taludes. Vegetação densa nos trechos superiores ao talude a montante.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo com trechos de maior umidade (na base do talude a jusante).

Foto do material predominante:



Foto_material-20250210-153031.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



distância talude casa.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250210-152623.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250210-153215.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas no terreno



Foto_trinca no terreno.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250210-152...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250210-154502.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Observação de feições compatíveis com processos de deslizamentos pretéritos nos dois taludes escalonados, com mobilização de volume considerável de material. Identificação de material depositado junto a base do talude a jusante.

Foto do deslizamentos:



MD_Paiolzinho_274_DS_TB__3.JPG

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Ausência de morador impossibilitando a informação; não foi possível identificar em campo.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Ausência de morador impossibilitando a informação; não foi possível identificar em campo.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250210-153236.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural junto a dois taludes escalonados que apresentam feições compatíveis com processos de deslizamentos pretéritos, com volume considerável de material mobilizado (analisada por imagem aérea). Observou-se ainda, no talude a jusante, espécies arbóreas tombadas e inclinadas, feições erosivas e, no pavimento da área externa da edificação, construído a distância nula de sua crista do talude, uma trinca contínua; feições associadas a processos ativos de movimentação no terreno.

GPS

Área analisada:

Area: 1,136.42 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



MD_Paiolzinho_274_DS_TB__3.JPG

Descrição da foto1

Visada característica do setor onde observa-se edificação disposta entre taludes escalonados onde foram identificadas feições de instabilidade.