



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de dez. de 2024 09:50:24

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

10

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__10

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar Nascimento, 191

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

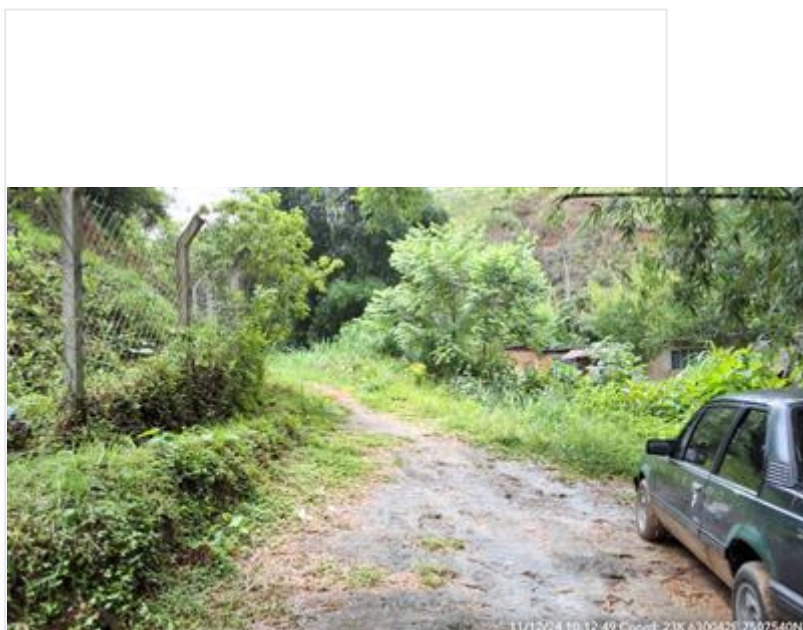

Foto_acesso-20241211-131248.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

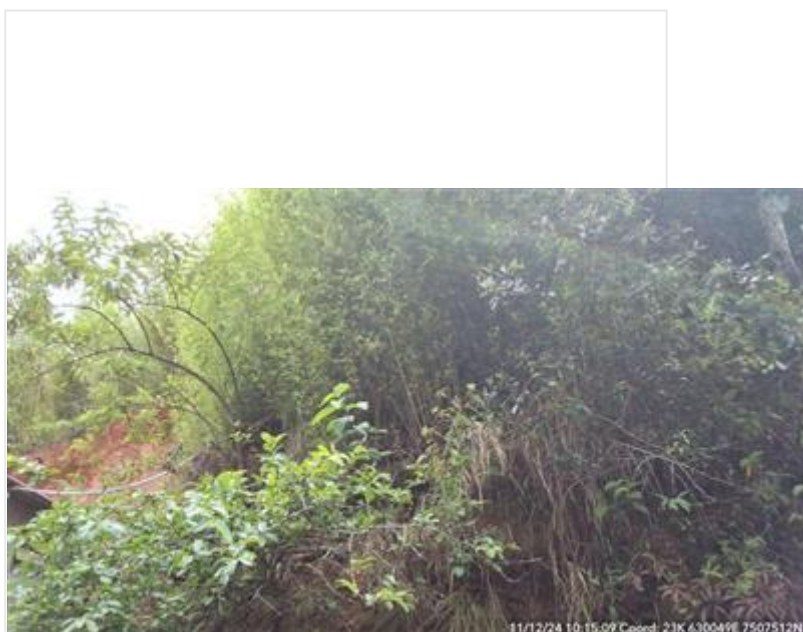

Foto_encos_nat-20241211-131508.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-131502.jpg

Descrição do terreno:

Encosta apresentando inclinação significativa, com vegetação densa no topo e esparsa no restante da encosta

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo com rocha alterada na base

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-131614.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241211-131533.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-131603.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-131700.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241211-132126.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241211-131808.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-131821.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento em camada espessa de solo, deixando a crista da encosta em negativo

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241211-132140.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-131848.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O acesso à moradia foi negado pelo morador. A distancia, observa-se a presença de cicatriz de deslizamento de grande porte nos fundos da residência, que dista em aproximadamente 1 metro da encosta. A crista da encosta exhibe pacote de solo com inclinação negativa. Na porção frontal da moradia, um talude de corte apresenta feições erosivas em estado avançado. A vulnerabilidade do imóvel também é um importante fator a ser destacado.

GPS

Área analisada:

Área: 444,95 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.507.533

N_m

630.058

status_revisao

Ok