



FICHA DE CAMPO

data_inicio

10 de dez. de 2024 15:38:13

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

8

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Comendador Azevedo, 65g

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-184044.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

55


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:

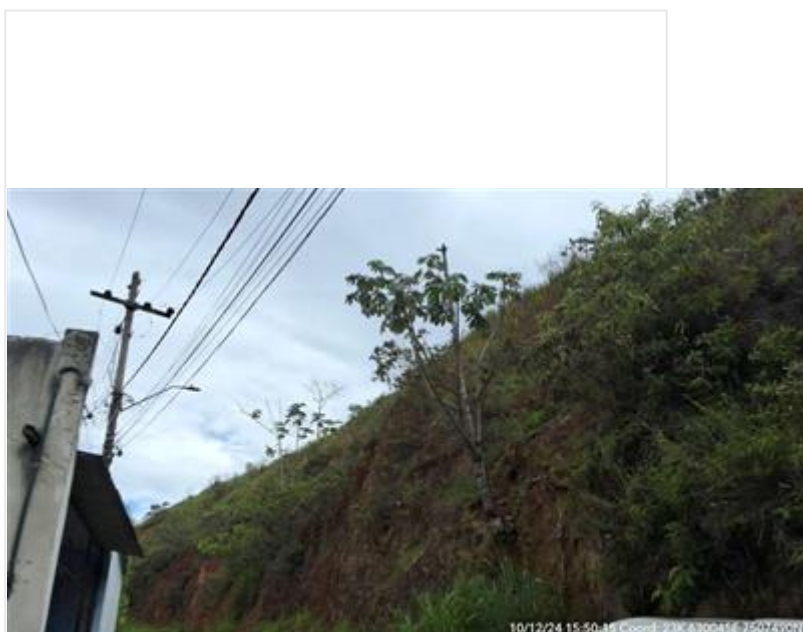

Foto_encos_nat-20241210-185014.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241210-184127.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de corte de baixa altura e alta inclinação, com casas encaixadas e beirando um canal. A montante das edificações há encosta natural com diversos pulsos de deslizamento

Material predominante:

- Solo residual
- Aterro
- Rocha alterada
- Solo sobre rocha

Observação sobre o material predominante:

Solo residual e aterro nos taludes e rocha são alterada no leito do canal

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-190349.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-190335.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241210-185043.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-184502.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241210-185056.jpg

Foto Vegetação/postes inclinados/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241210-185...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20241210-185139.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241210-185414.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-185428.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Diversos pulsos de deslizamento em corte de via a montante das edificações, solo espesso e com grande potencial destrutivo

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241210-185344.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-185217.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas vulneráveis encaixadas em taludes próximos a um canal que sofre com enxurradas e inundação. Foi observado intenso processo erosivo nos taludes e encosta a montante com ocorrências de movimentação.

GPS

Área analisada:

Área: 1.166,19 Metros quadrados

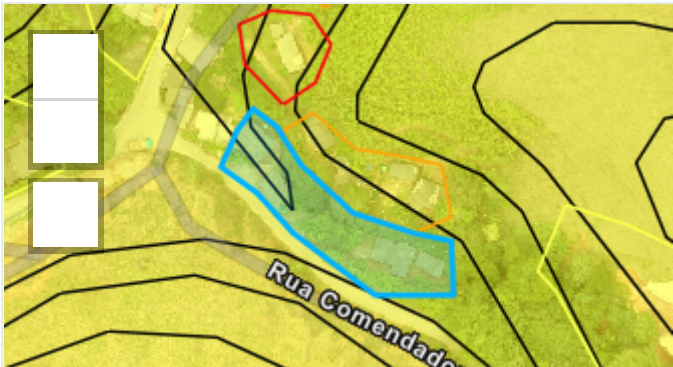

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.507.487

N_m

630.072

status_revisao

Ok