



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**10 de dez. de 2024 16:15:49**

Palavra Chave:

**12213090726**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Jéssica Tiné Pôssa**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;**

Inicias Tecnico 1:

**JP**

Inicias Tecnico 2:

**TS**

Microbacia:

**MD\_ÁguaFria\_183**

Setor:

**9**

Código do setor:

**MD\_ÁguaFria\_183\_JP\_TS\_\_9**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**Osmar Nascimento**

Localidade:

**Água Fria**

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

**A pé**

Tipo de acesso:

**Não Pavimentado**

Foto do acesso:

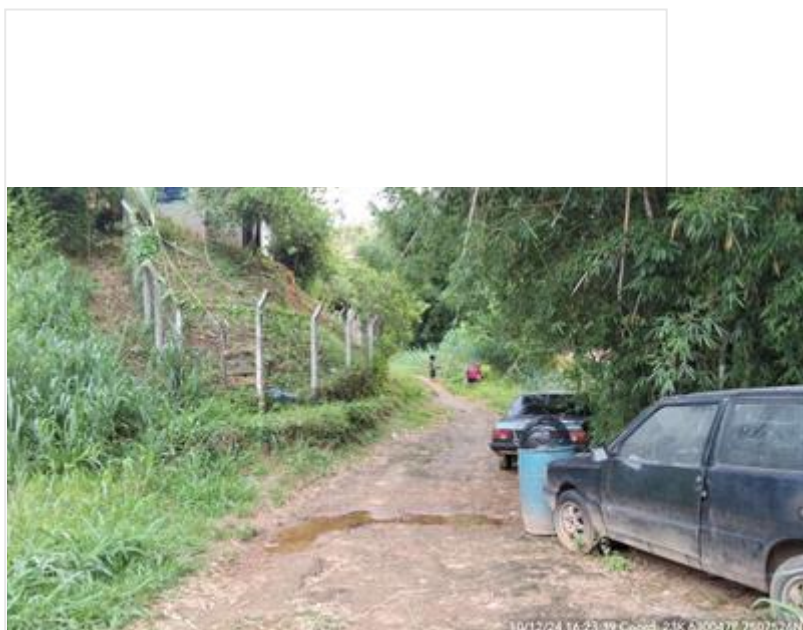

Foto\_acesso-20241210-192338.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

**5 - 20m**

Inclinação da encosta natural:

**70**

Foto da encosta natural:



Foto\_encos\_nat-20241210-191735.jpg

Descrição do terreno:

**Terreno proximo a córrego, com encosta inclinada e vegetação rasteira**

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Colúvio**

Observação sobre o material predominante:

**Pacote espesso de solo, com rocha alterada em porções basais**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20241210-191749.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**Nulo**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20241210-191828.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**

Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20241210-191848.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto\_Erosao\_Laminar-20241210-191936.jpg

Processo:

- **Deslizamento**
- **Não se aplica**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Escrever observação sobre o processo**

Foto do deslizamentos:



Processo.jpg

Histórico de processos:

**Não**

Processo Ativo:

**Não**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Concentração de água em superfície (enxurrada)**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **\_cisterna**
- **\_cacimba**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Canal**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20241210-192100.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Alto**

Número de moradias em risco:

**4**

## Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

## Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Não obtivemos acesso as moradias, mas de acordo com vizinho houve movimento de massa ao fundo de uma das moradias. Através da imagem aérea observa-se feição que se assemelha a um degrau de abatimento à montante das moradias e topo do movimento foi observado pelo outro lado da rua.**

## GPS

## Área analisada:

**Área: 748,67 Metros quadrados**



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**7.507.498**

N\_m

**630.081**

status\_revisao

**Ok**

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-125559.jpg

Descrição da foto1

**Crista da encosta em negativo**

Foto2

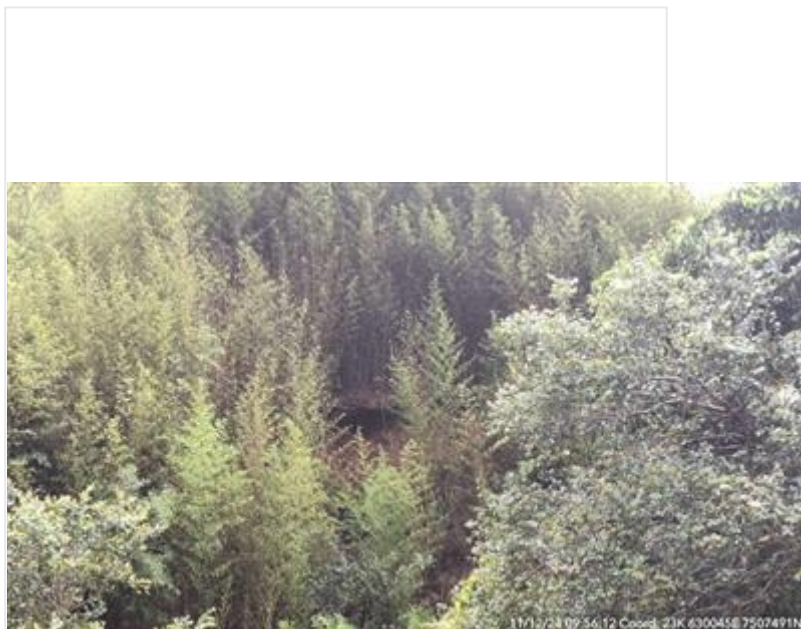


Foto2-20241211-125611.jpg

Descrição da foto2

**Cicatriz indicando processo de movimento de massa ativo**