



FICHA DE CAMPO

data_inicio

10 de dez. de 2024 13:33:50

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alfredo Ferreira 321

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

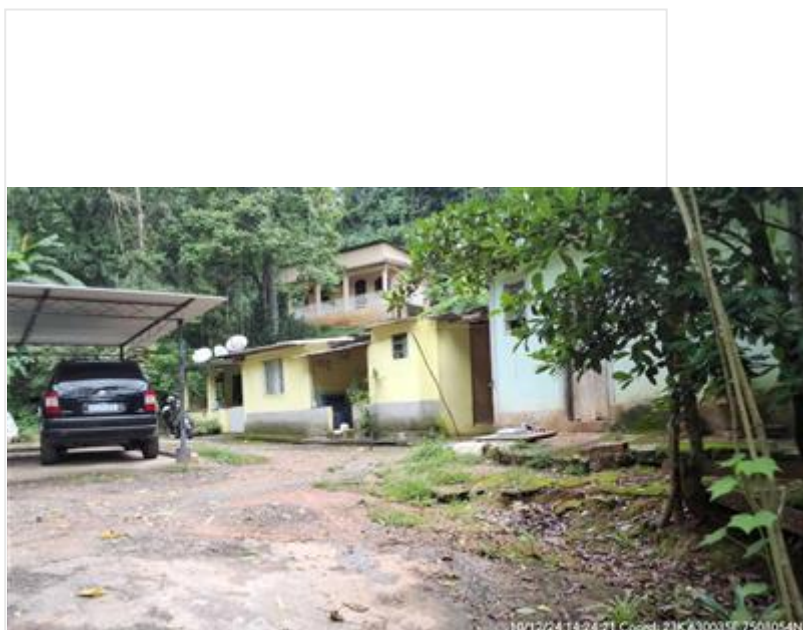

Foto_acesso-20241210-172421.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241210-170222.jpg

Descrição do terreno:

Solo residual em área de fundo de vale, com concentração de água em superfície

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Espessa camada de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-164443.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-164203.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241210-165008.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:

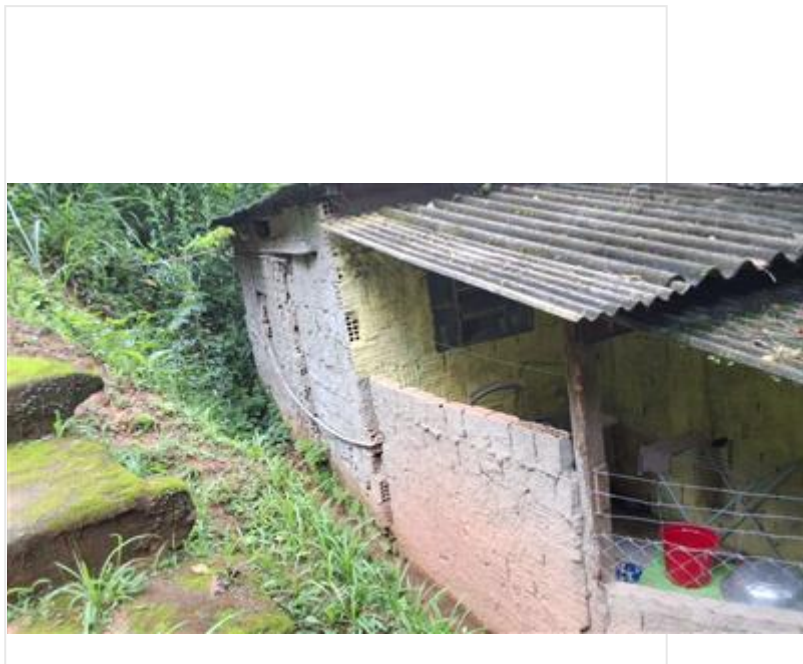

Foto_vulnerabilidade-20241210-170311.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**
- **Trincas em moradias**
- **Ângulos negativos**
- **Muros/ paredes abaulados**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241210-164341.jpg

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20241210-171200.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241210-163...

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20241210-164227.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241210-163825.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241210-165837.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-164115.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processos erosivos ativos, com atingimento de imóveis tanto por movimentação de massa quanto de árvores. Colapso parcial da varanda a montante a cerca de 20 anos.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241210-170708.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-165503.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Os imóveis a jusante apresentam histórico de atingimento com danos a estrutura, alta vulnerabilidade com imóveis não sem amarração. A montante uma residencia com perda de material, de maneira que em dias de chuva intensa se observa água com lama de acordo com relato de moradores. Há processo ativo que apresenta risco.

GPS

Área analisada:

Área: 1.267,14 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.027

N_m

630.041

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241210-165242.jpg

Descrição da foto1

Lateral ao canil da residencia um caminho de água que segundo moradora cai muita água barrenta.