



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de dez. de 2024 13:28:49

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

10

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__10

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Lucindo Moura 242

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241211-163645.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:


80

Foto da encosta natural:

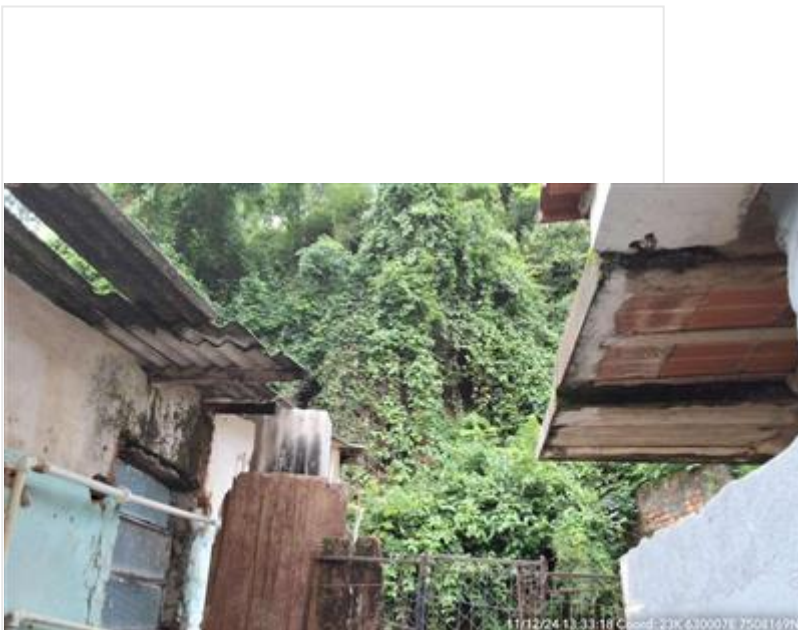

Foto_encos_nat-20241211-163317.jpg

Foto do talude de corte único:

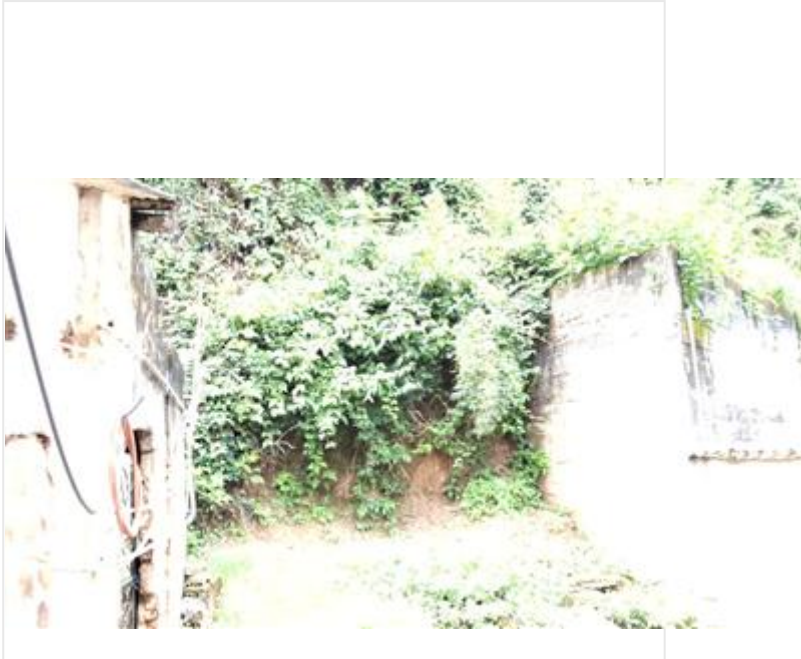

Foto_cort_un-20241211-163027.jpg

Descrição do terreno:

Local com corte único e de encosta natural com presença de inúmeras árvores de grande porte.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado a presença de solo residual na porção superior e na base foi vista a presença de rocha alterada, porém não foi possível identificar o grau de alteração do material.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-163045.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:


Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa

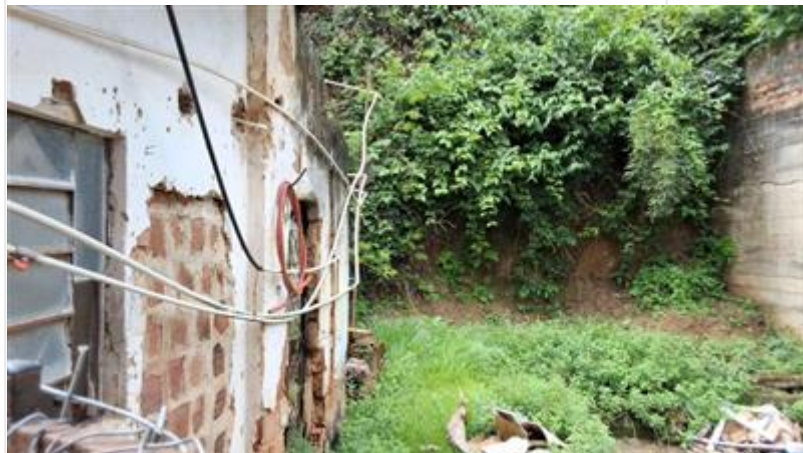

Foto_talude_casa-20241211-163146.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-163609.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Estrutura colapsada**
- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241211-163211.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241211-163159.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20241211-163505.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-163415.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observadas feições erosivas e danos estruturais. Segundo relato a última grande mobilização de material foi na chuva de 2007 com atingimento e colapso parcial da edificação.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-163252.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com moradias de alta vulnerabilidade, histórico de deslizamentos em 2007 com atingimento e colapso parcial das estruturas do imóvel. Foram observadas trincas na moradia, processos erosivos nos fundos da casa e descalçamento das moradias. Ressalta-se que atualmente uma das moradias foi reformada e não apresenta avarias em visada frontal, porém a outra moradia apresenta todas as avarias mencionadas anteriormente.

GPS

Área analisada:

Área: 454,1 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.183

N_m

630.002

status_revisao

Ok