



FICHA DE CAMPO

data_inicio

10 de dez. de 2024 14:24:28

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemberg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

2

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alfredo Ferreira casa 4

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-173732.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241210-173712.jpg

Descrição do terreno:

Taludes sub verticalizados nos fundos do imóvel, com passagem de bastante água.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Presença de solo residual espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-172809.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-172640.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241210-173419.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-173251.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241210-173850.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241210-172910.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241210-173013.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-172848.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Local com histórico de deslizamento e desabamento parcial da estrutura. Atualmente é observado um colapso parcial do cimentado referente a área do fogão a lenha..

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-173400.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de atingimento e segundo relato de moradora há grande escoamento de água barrenta em chuva. Talude com feições erosivas e colapso parcial na área do fogão à lenha.

GPS

Área analisada:

Área: 282,87 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.068

N_m

630.046

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

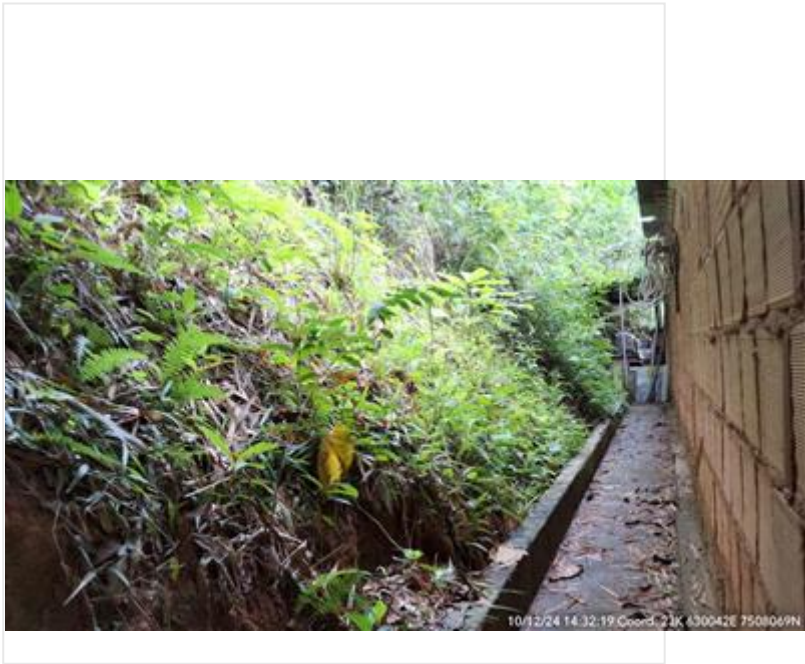


Foto1-20241210-173217.jpg

Descrição da foto1

Fundos da casa com área de escoamento de água barrenta.

