



FICHA DE CAMPO

data_inicio

10 de dez. de 2024 15:21:14

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Adiabud 309

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-184027.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:

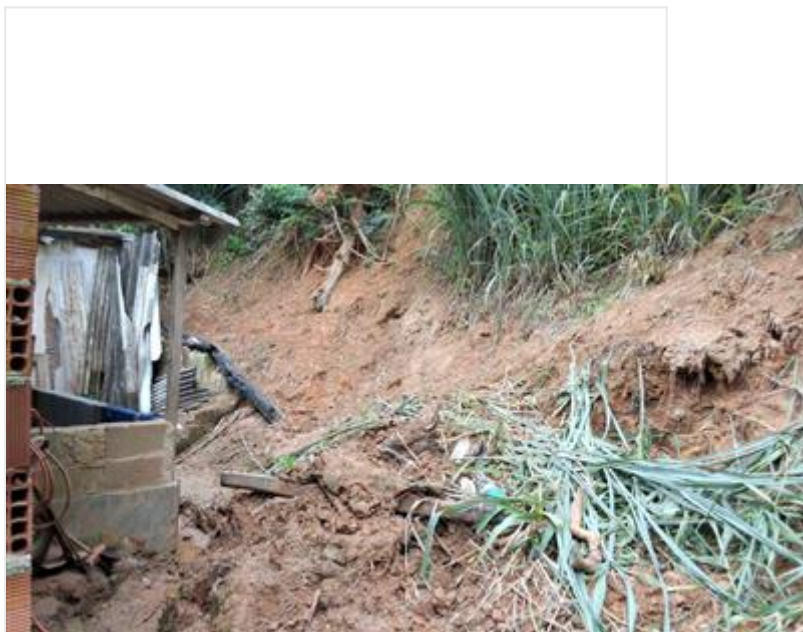

Foto_cort_mult-20241210-183046.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos, denso em moradias.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Predominancia de solo residual espesso e rocha alterada na base.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-183022.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-183008.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-183348.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Estrutura colapsada**
- **Muros inclinados**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241210-183401.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20241210-182821.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241210-183249.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241210-182640.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241210-182653.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Atingimento de moradia, destruição parcial de imóveis, porém parte de foi reconstruída. Histórico de atingimento em 2007. Moradora relatou que recebeu material oriundo do cemitério como ossos e lixo oriundo da rua a montante.

Foto do deslizamentos:

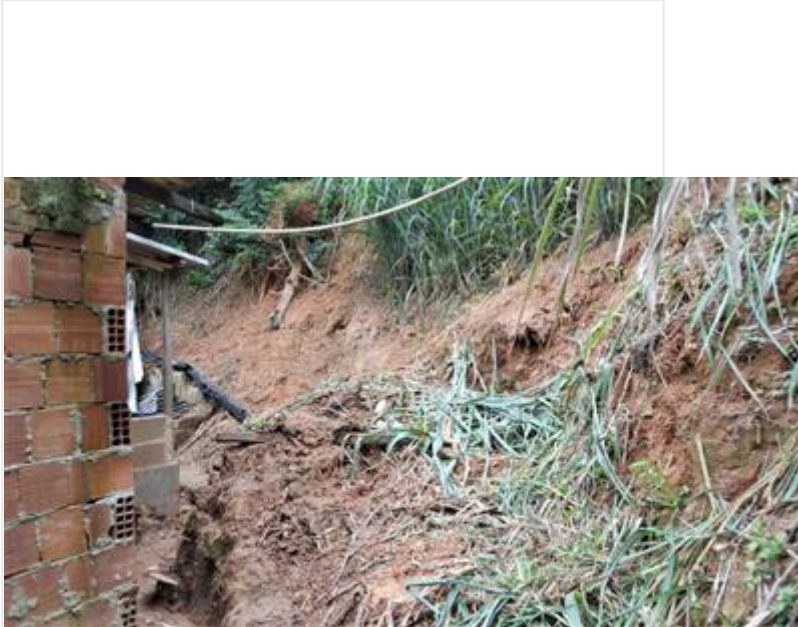

Foto_deslizamento-20241210-182859.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

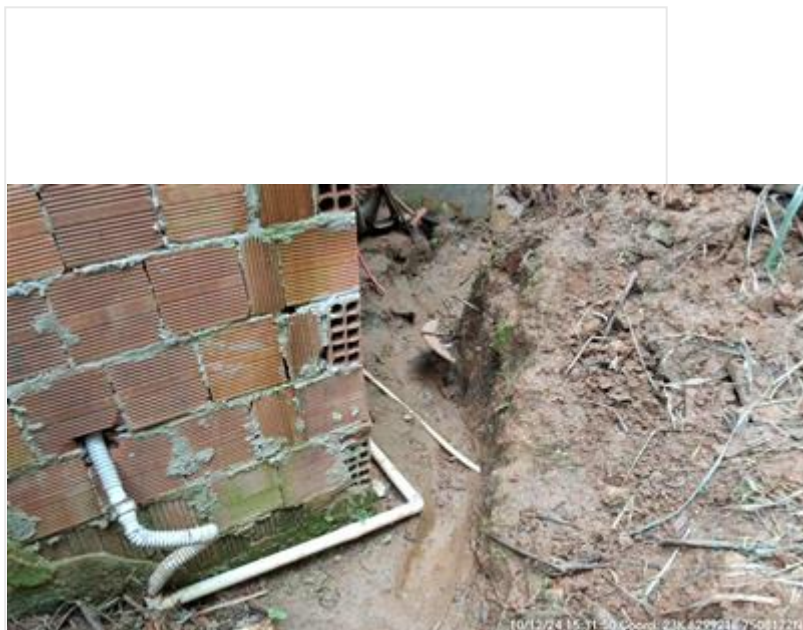

Foto_agua-20241210-183150.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias de alta vulnerabilidade, histórico de atingimentos e colapsos parciais de estruturas seja de muro e/ou paredes dos imóveis.

GPS

Área analisada:

Área: 293,03 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.182

N_m

629.927

status_revisao

Ok