



FICHA DE CAMPO

data_inicio

10 de dez. de 2024 15:49:08

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

5

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Custódio de Moura 311

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-185542.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241210-185607.jpg

Descrição do terreno:

Terreno se trata de inúmeros cortes sobrepostos e verticalizados


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi possível apenas visualizar solo residual espesso.

Foto do material predominante:

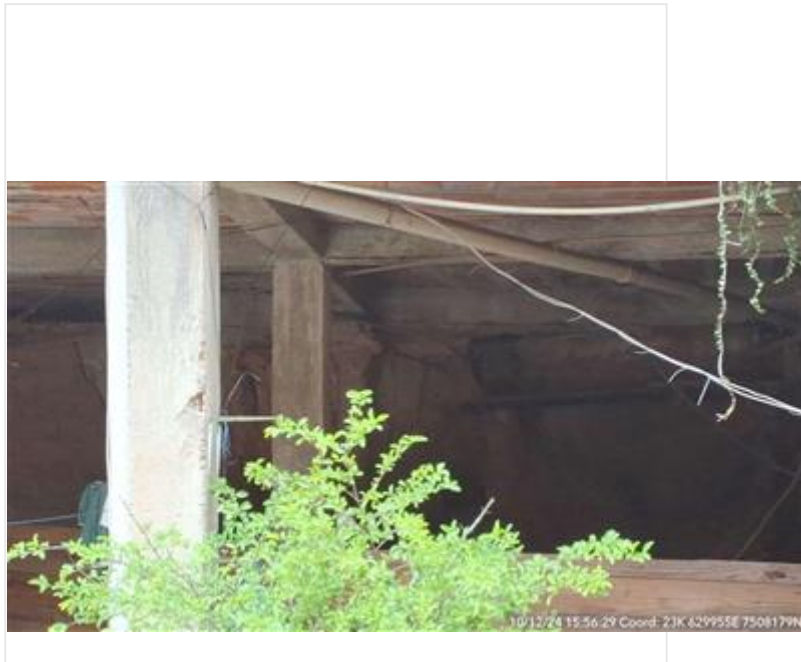

Foto_material-20241210-185628.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-185323.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241210-185530.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-185509.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**
- **Sulcos**
- **Ângulos negativos**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241210-185438.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20241210-185408.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241210-185229.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241210-185257.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-185309.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20241210-185449.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar aos fundos dos imóveis, juntamente com escavação a jusante e trincas em moradias

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241210-185213.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-185341.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com escavação irregular no meio do talude. Deslizamento planar aos fundos dos imóveis, juntamente com escavação a jusante e trincas em moradias. Casas ao fundo estão interditadas com trincas nas paredes e afundamento do pátio. Foi relatado que estão fazendo obras nas casas interditadas.

GPS

Área analisada:

Área: 401,17 Metros quadrados



Powered by Esri

E_m

7.508.175

N_m

629.940

status_revisao

Ok