



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de dez. de 2024 10:07:09

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemberg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

7

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rodovia

Endereço:

Lucindo Moura 312 casa 7

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:

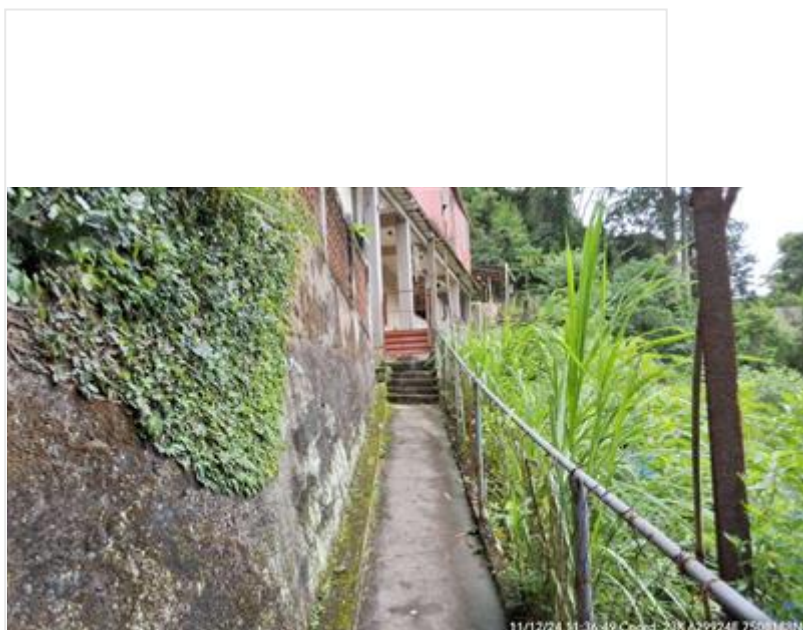

Foto_acesso-20241211-143648.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-143332.jpg

Descrição do terreno:

Local de intensa ocupação no topo do talude e intensa vegetação.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Dificuldade em apontar e visualizar o material predominante do local, porém devido a corte a jusante foi observado apenas presença de solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-131453.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241211-143352.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-131238.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-131414.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**
- **Muros/ paredes abaulados**

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20241211-143715.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20241211-143404.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-144039.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi possível observar os fundos do imóvel devido a ausência de acesso. Por relatos, nas chuvas de 2024 houve atingimento nos fundos das edificações, e houve intervenção estrutural na encosta. Foi visto feições erosivas e danos a estrutura.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

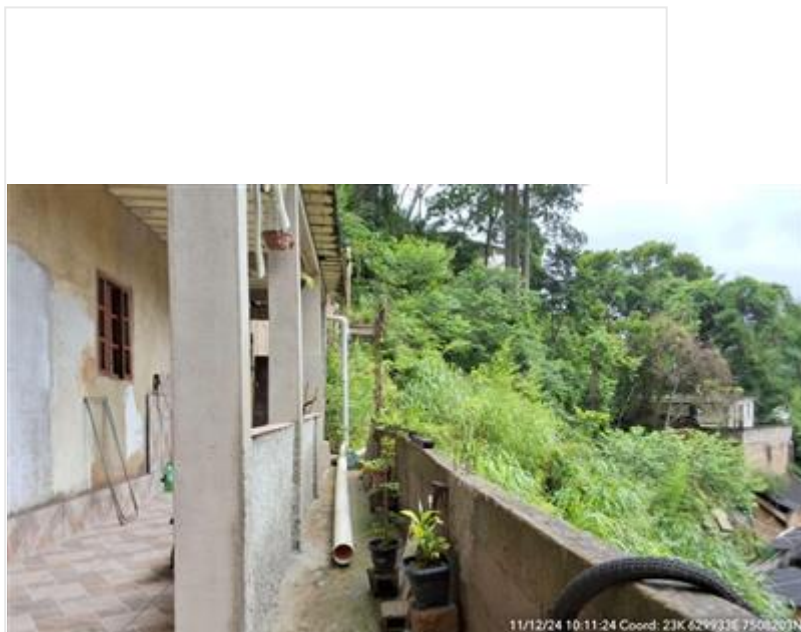

Foto_agua-20241211-131123.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Devido a ausencia de acesso aos fundos dos imóveis não foi possível observar as condições das edificações e da contenção. Ressalta-se que se observa alta vulnerabilidade das edificações, processo de descalçamento de um dos imóveis e da via de acesso. Muros abaulados em direção a encosta. Relatos de vizinhos e moradores próximos que escorre água com lama em dias de chuva intensa e presença de trincas no terreno e moradias centimétricas.

GPS

Área analisada:

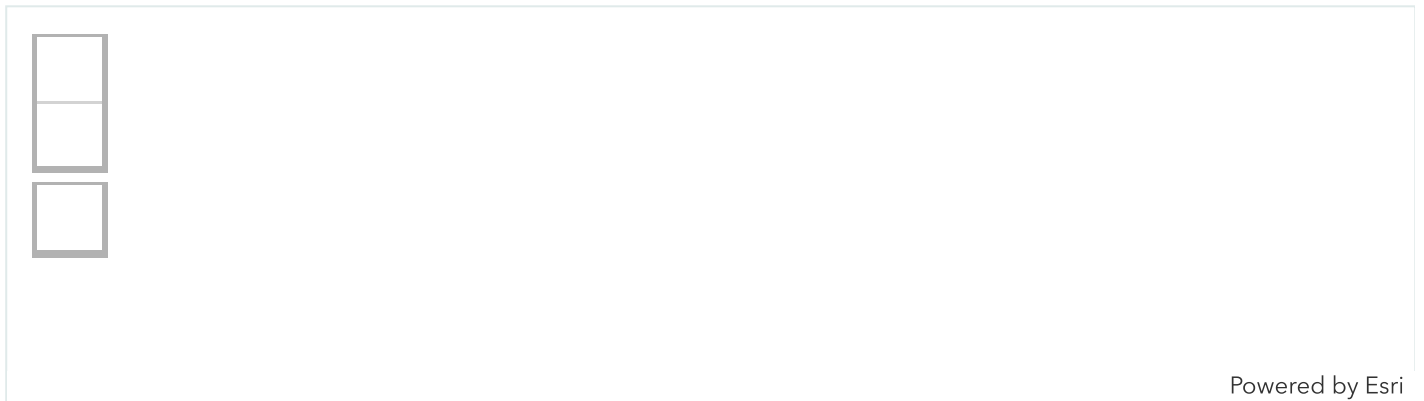

E_m

7.508.225

N_m

629.934

status_revisao

Revisão de campo pelo técnicos para isolar processos e precisa de ajuda de imageamento de drone.

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-143601.jpg

Descrição da foto1

Muro de concreto na qual ocorre o processo de descalçamento da via de acesso.

Foto2



Foto2-20241211-165921.jpg

Descrição da foto2

Intervenção estrutural nos fundos do imóvel.