



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**11 de dez. de 2024 10:48:08**

Palavra Chave:

**11641099798**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Ariadne Senna Azaro**

Técnico 2:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Equipe:

**Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemberg Soares;**

Inicias Tecnico 1:

**AS**

Inicias Tecnico 2:

**DS**

Microbacia:

**MD\_Centro\_222**

Setor:

**9**

Código do setor:

**MD\_Centro\_222\_AS\_DS\_\_9**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**Lucindo Moura**

Localidade:

**Centro**

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:

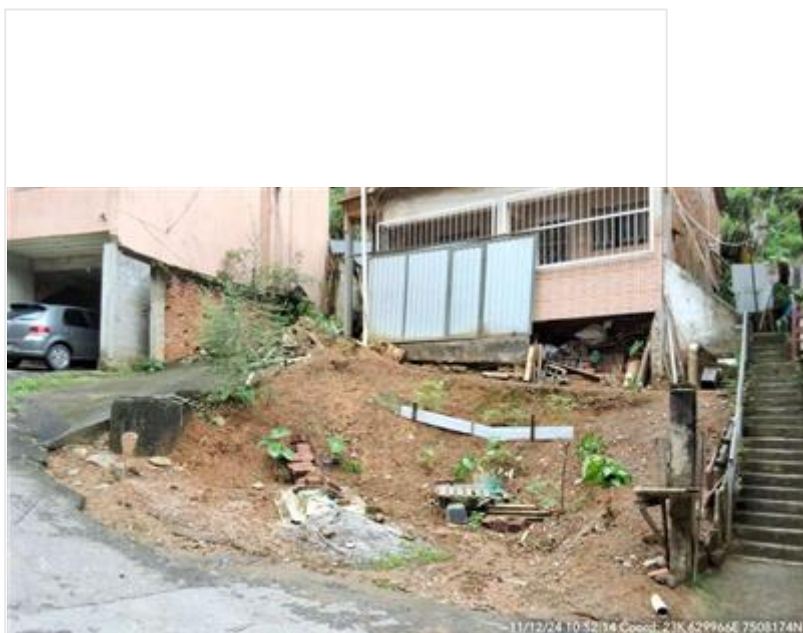

Foto\_acesso-20241211-135213.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

**20 - 50m**

Inclinação da encosta natural:

**60**

Foto da encosta natural:



Foto\_encos\_nat-20241211-135126.jpg

Descrição do terreno:

**Setor de cortes multiplas muito vegetado com presença de arvore de grande porte. Dificuldade de observação em decorrência da vegetação.**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual com cobertura vegetal de 1m. Em decorrência da vegetação, a observação do material se deu através de material mobilizado.**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20241211-142924.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

**Base**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

**1 - 2m**

Distância topo do talude - base da casa:

**Nulo**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20241211-135625.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto\_topo\_talude\_casa-20241211-140421.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**



Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Sim**

Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20241211-141107.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas no terreno**
- **Trincas em moradias**
- **Descalçamento**
- **Erosão laminar**

### Foto Trincas em moradias



Foto\_Trincas\_em\_moradias-20241211-140551.jpg

### Foto Trincas no terreno



Foto\_Trincas\_no\_terreno-20241211-140319.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto\_Vegetacao\_postes\_inclinadas\_tombados-20241211-135...

Foto Descalçamento



Foto\_Descalcamento-20241211-140536.jpg



## Foto Ângulos negativos



Foto\_Angulos\_negativos-20241211-135541.jpg

## Foto Erosão Laminar



Foto\_Erosao\_Laminar-20241211-142444.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Deslizamento planar com colapso de estrutura da garagem. Atingimento dos fundos da casa.**

Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20241211-141008.jpg

Histórico de processos:

**Sim**

Processo Ativo:

**Não**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Não aplicavel**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Satisfatório**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Rede**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20241211-135916.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Alto**

Número de moradias em risco:

**2**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Setor com histórico de atingimento e colapsos parciais ou totais de estruturas. Atualmente ocorreu o colapso da estrutura da garagem de um dos imóveis e neste mesmo evento ocorreu atingimento dos fundos do imóvel. Moradora relatou que em dias de chuva intensos ocorre fluxo de água com lama. Vulnerabilidade alta. Comprometimento de rotas de fuga em caso de futuros deslizamentos.**

GPS

Área analisada:

**Área: 534,82 Metros quadrados**



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**7.508.202**

N\_m

**629.969**

status\_revisao

**Ok**