



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de dez. de 2024 14:14:32

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemborg Soares

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Dimitri Tallemborg Soares;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Oziel Perez Garcia

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241205-172533.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:

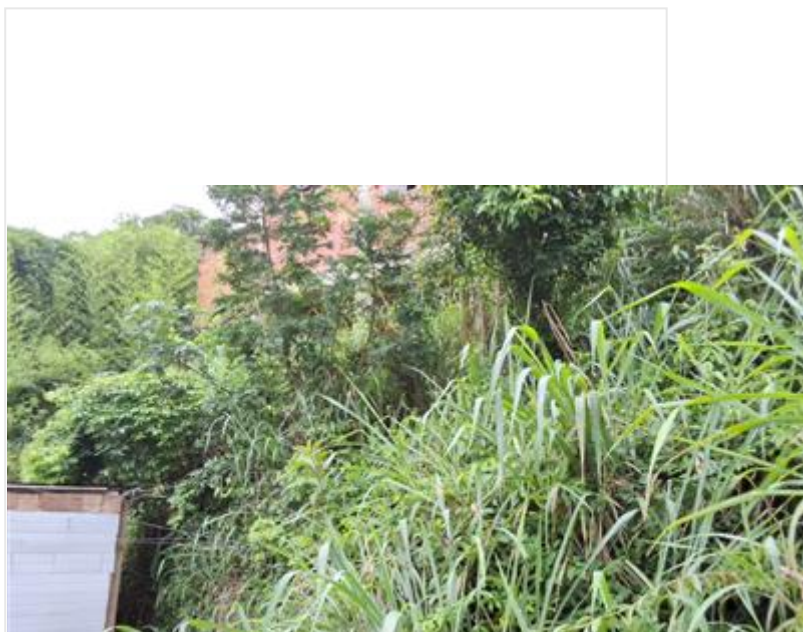

Foto_cort_mult-20241205-171927.jpg

Descrição do terreno:

Terreno bastante vegetado, com obra de contenção a jusante.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo compactado com muita vegetação

Foto do material predominante:



Foto_material-20241205-172039.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-172114.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241205-172121.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-172149.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Casas situadas em encosta inclinada muito próxima umas das outras. Histórico de processo de grande porte com obra de contenção antiga que apresenta bom estado.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Talude

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241205-173012.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

10

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias de vulnerabilidade considerável, em encosta inclinada, muito próximas e com perda de material entre as obras de contenção colocando em risco as duas estruturas.

GPS

Área analisada:

Área: 2.285,71 Metros quadrados

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.119

N_m

629.979

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241205-172250.jpg

Descrição da foto1

Obra de contenção a montante.