



FICHA DE CAMPO

data_inicio

6 de dez. de 2024 09:28:22

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

6

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Custódio de Moura

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

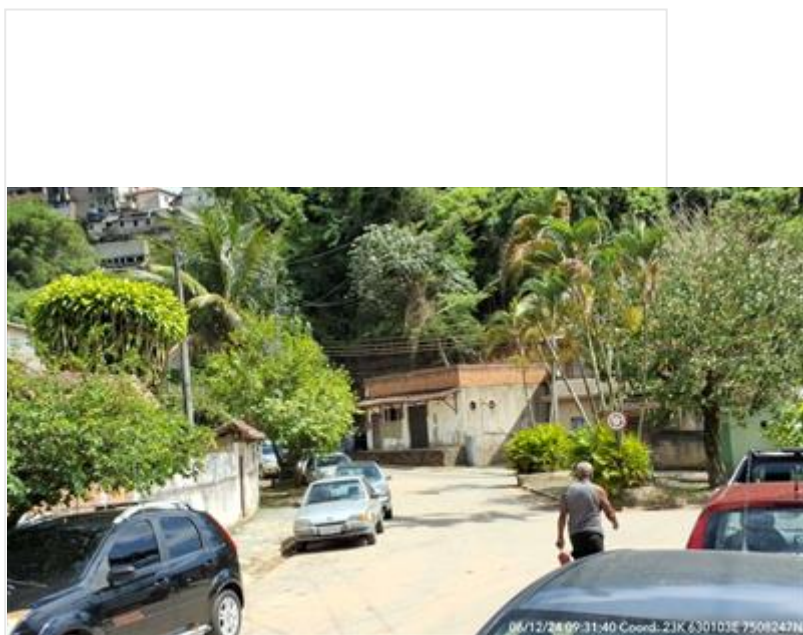

Foto_acesso-20241206-123139.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241206-124425.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241206-124528.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com casas muito próximas a encosta, vegetação de grande porte na crista e cicatrizes de deslizamento ao longo da encosta.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Perfil espesso de solo

Foto do material predominante:



Foto_material-20241206-123416.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241206-122857.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241206-125840.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:

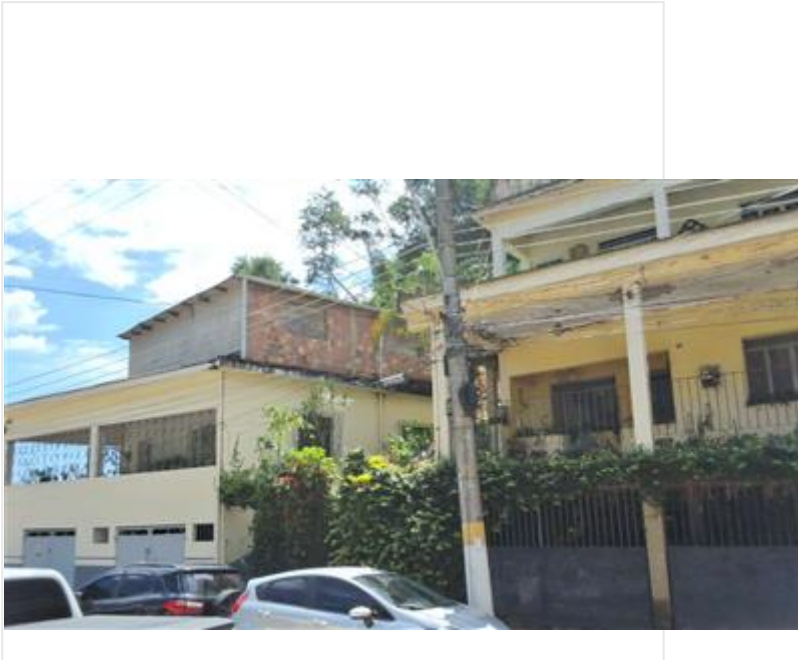

Foto_vulnerabilidade-20241206-124137.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241206-123...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241206-123548.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241206-123555.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20241206-123603.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar com processos erosivos avançando sobre a face da cicatriz

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241206-123644.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241206-123832.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Histórico de deslizamento na encosta ao longo dos anos, atingindo o terreno das moradias a jusante.

GPS

Área analisada:

Área: 2.613,2 Metros quadrados



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.228

N_m

630.128

status_revisao

Ok