



FICHA DE CAMPO

data_inicio

6 de dez. de 2024 10:19:29

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemborg Soares

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Dimitri Tallemborg Soares;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

7

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Custódio de Moura 157

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241206-132126.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

50


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:

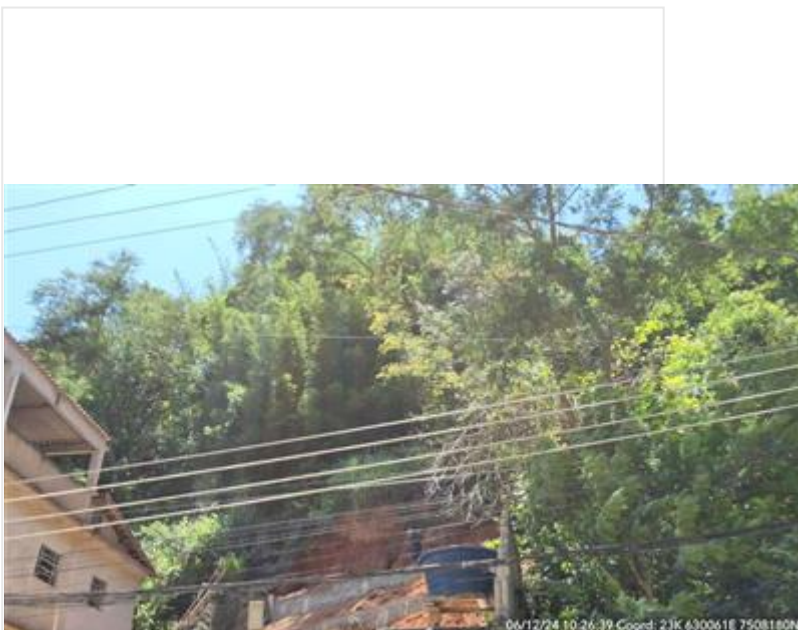

Foto_encos_nat-20241206-132639.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241206-132633.jpg

Descrição do terreno:

Obra de contenção sendo realizada por moradores. Encosta de corte, com edificações a distancia nula da encosta. Árvores de porte médio a grande na crista.

Material predominante:

- Solo residual
- Aterro

Observação sobre o material predominante:

Observa-se a presença de material mobilizado junto a aterro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241206-132609.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241206-132551.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241206-132526.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241206-132451.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241206-132423.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241206-132459.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento de camada espessa de solo atingindo e destruindo parte da edificação e lançando material na via.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241206-133336.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241206-132658.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento atingindo e destruindo parcialmente a edificação, principalmente a área da varanda. Moradores relatam a existência de um lançamento de esgoto no meio do talude a montante da cicatriz. Originado a partir das residências da Rua Oziel Perez Garcia.

GPS

Área analisada:

Área: 430,75 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.188

N_m

630.078

status_revisao

Ok