



FICHA DE CAMPO

data_inicio

10 de fev. de 2025 11:35:42

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_274

Setor:

2

Código do setor:

MD_Paiolzinho_274_DS_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

De Palmas, número 1870

Localidade:

Paiozinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

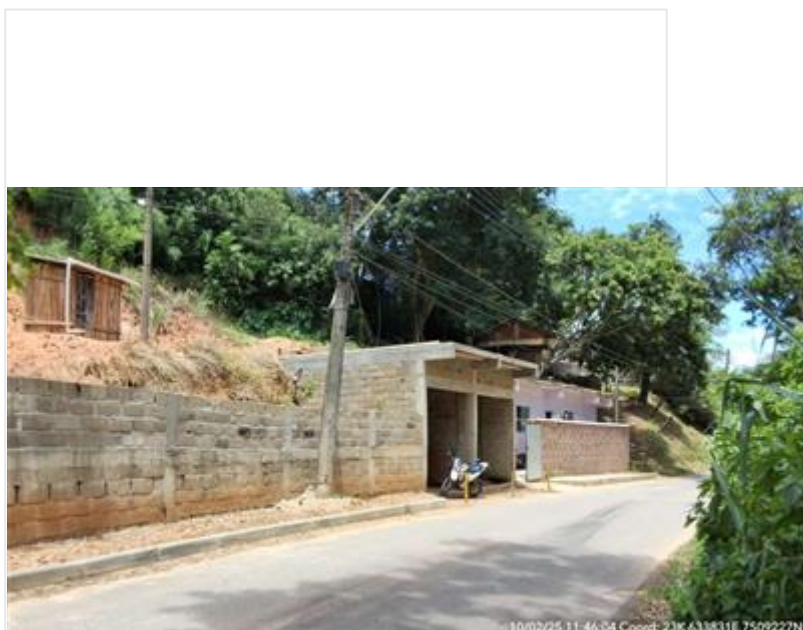

Foto_acesso-20250210-144604.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250210-144407.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos, com cerca de 2 cortes predominantes, com deslizamento a montante.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250210-144055.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250210-144004.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250210-144554.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Muros/ paredes abaulados**
- **Erosão laminar**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Estrutura colapsada**

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20250210-144039.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250210-144027.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250210-143819.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250210-144209.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250210-144722.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250210-144338.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em março de 2024, com atingimento e colapso parcial de estruturas (muro de fundos da edificação).

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250210-144328.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250210-144512.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por cortes em encosta onde casas dispõem-se em sua base, a pequenas distâncias. Cicatrizes de deslizamento, muros abaulados, afundamento de estruturas de concreto e feições erosivas foram identificadas. Novas construções estão sendo realizadas junto ao trecho onde houve deslizamento.

GPS

Área analisada:

Área: 1.015,69 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250210-144626.jpg

Descrição da foto1

Visada de trecho do talude onde observa-se uma feição indicativa de movimentação pretérita no terreno, com face voltada para depósito construída em madeira. Detalhe para os cortes verticalizados e feições erosivas no talude.