



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 15:27:29

Palavra Chave:

13182817760

Informações de controle:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_CincoLagos_401

Setor:

1

Código do setor:

MD_CincoLagos_401_EA_SC__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Primavera, número 72

Localidade:

Cinco Lagoas

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

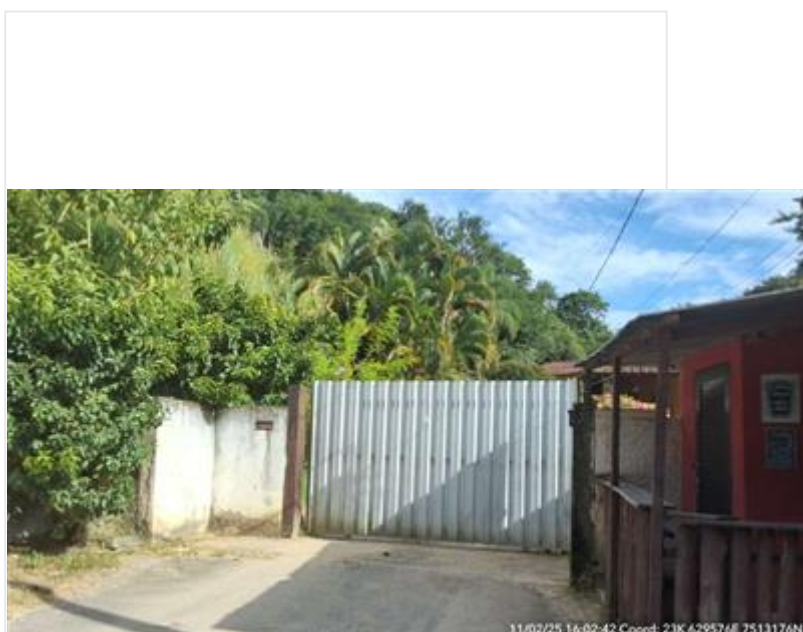

Foto_acesso-20250211-190241.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250211-190013.jpg

Descrição do terreno:

Vegetação de pequeno a alto porte. Casas encaixadas em drenagem natural.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de constituição heterogênea com presença de rocha alterada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-162425.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância da Drenagem:

<1m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-184432.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250211-162600.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-184354.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Depósito de corrida de detritos**
- **Ângulos negativos**

Foto Depósito de corrida de detritos



Foto_Deposito_de_corrida_de_detritos-20250211-183457.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-184011.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250211-184321.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-184242.jpg

Processo:

- **Deslizamento**
- **Outros**

Deslizamentos:

Planar

Outros:

Corrida de massas

Observação sobre o processo:

Pequeno deslizamento planar ocorrido há mais de 5 anos a montante do acesso às moradias. Fluxo de detritos em pequena drenagem natural com destruição de um banheiro e um depósito. Os detritos foram represados causando inundação.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250211-184334.jpg

Foto do outro processo:



Foto_outro_processo-20250211-183651.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-183404.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco muito alto, pois houve fluxo de detrito em fevereiro de 2024 na drenagem natural, com destruição de dois cômodos (banheiro e depósito). Além disso, houve pequeno movimento de massa pretérito no talude a montante das edificações. Foram observadas feições de instabilidade, tais como: erosão, cicatriz, ângulo negativo e depósito de fluxo de detritos. Por fim, destaca-se que a reativação do processo em talude de corte a montante do acesso às moradias pode comprometer a rota de fuga.

GPS

Área analisada:

Área: 7.355,15 Metros quadrados

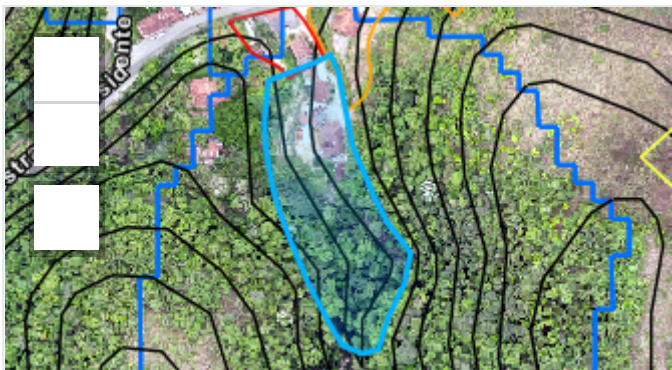

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok