



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 15:45:55

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_CincoLagos_401

Setor:

2

Código do setor:

MD_CincoLagos_401_EA_SC__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Primavera, número 82

Localidade:

Cinco Lagos

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

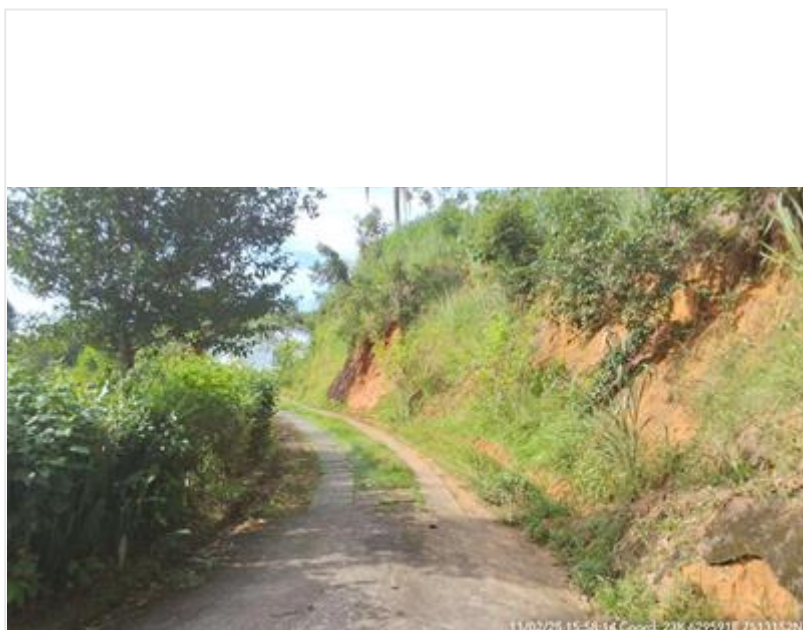

Foto_acesso-20250211-185814.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250211-211020.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250211-184945.jpg

Descrição do terreno:

Casa encaixada em talude de corte no sopé da encosta, com vegetação rasteira predominante e drenagem natural ao lado esquerdo, com bambuzal e bananeira.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-185007.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-185052.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250211-185110.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-185253.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**
- **Erosão laminar**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250211-185337.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-185410.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250211-185435.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-185443.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250211-185450.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Relato da moradora de movimento de massa em janeiro de 2024.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250211-185604.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-185706.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Sirenes**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco alto, marcado por cicatrizes de deslizamentos em múltiplos taludes de corte. A mobilização de material em um dos eventos de deslizamento alcançou o quintal da residência. Destaca-se a presença de uma trinca no terreno que, segundo a moradora, surgiu há mais de 10 anos. Ressalta-se a importância da rota de fuga, uma vez que houve mobilização no acesso à moradia, resultando na obstrução parcial da via.

GPS

Área analisada:

Área: 1.889,19 Metros quadrados



Earthstar Geographics | Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

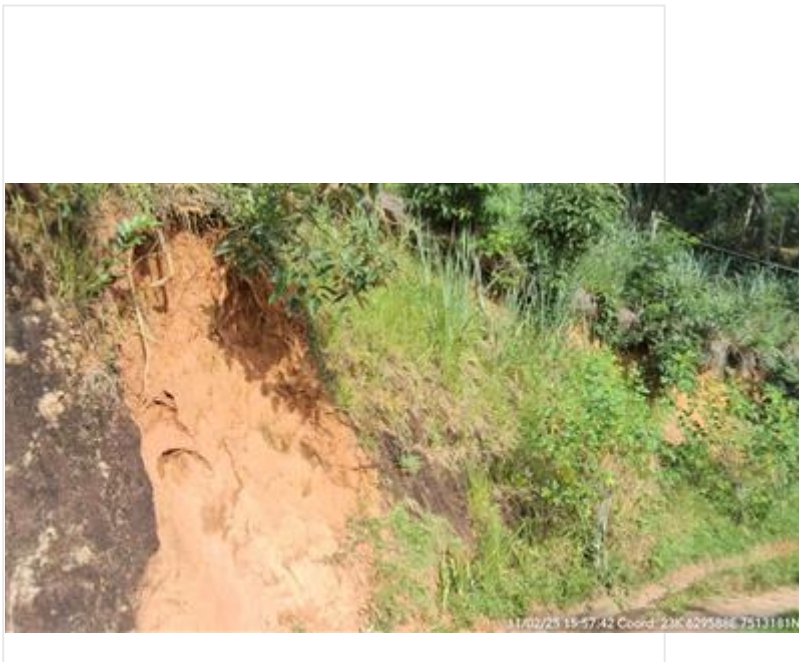


Foto1-20250211-185741.jpg

Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento no talude de corte no acesso à moradia.

Foto2



Foto2-20250211-190412.jpg

Descrição da foto2

Deslizamento planar a jusante da moradia.