



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 23:08:06

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_CincoLagos_401

Setor:

3

Código do setor:

MD_CincoLagos_401_EA_SC__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Primavera, número 72

Localidade:

Cinco Lagos

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

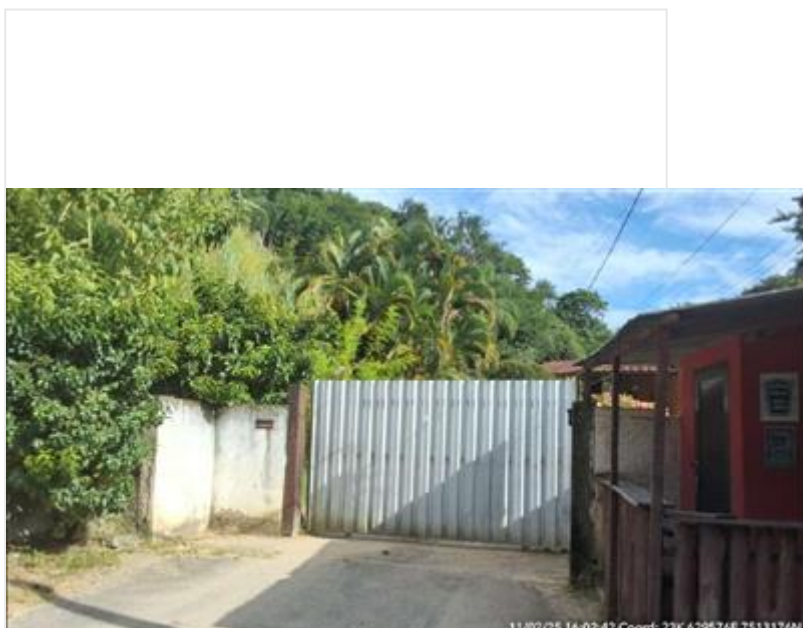

Foto_acesso-20250212-000748.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-115331.jpg

Descrição do terreno:

Vegetação rasteira predominante. Edificações encaixadas na drenagem natural. Porção ao norte do fluxo de detritos.


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Colúvio**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de solo composto por horizontes de solo em contato com rocha alterada no sopé.

Foto do material predominante:

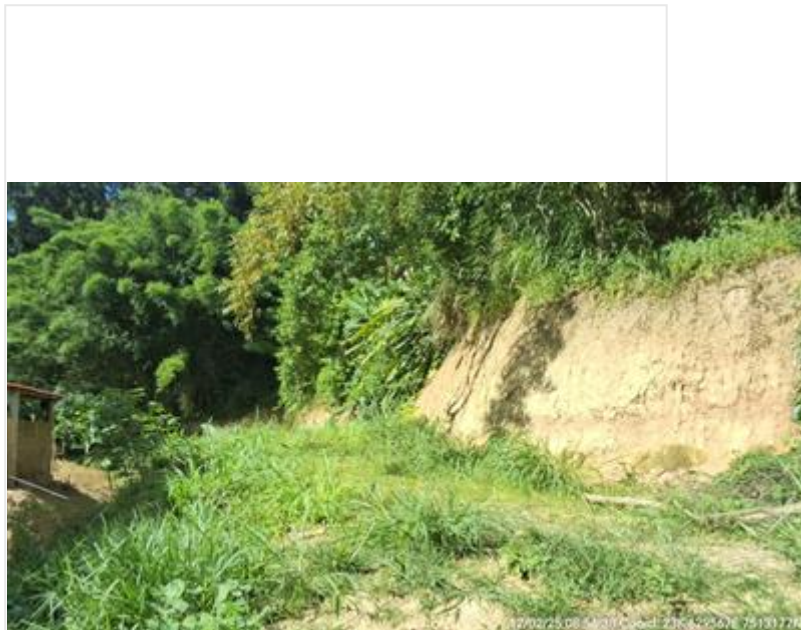

Foto_material-20250212-115638.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância da Drenagem:

<1m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-115627.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250212-115618.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-115659.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Depósito de corrida de detritos**

Foto Depósito de corrida de detritos



Foto_Deposito_de_corrida_de_detritos-20250212-000918.jpg

Processo:

- **Outros**

Outros:

Corrida de massas

Observação sobre o processo:

Setor com edificações na base do fluxo de detritos. Descida de bastante material viscoso composto por lama e detritos.

Foto do outro processo:



Foto_outro_processo-20250212-115743.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-115752.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de monitoramento, pois as edificações foram impactadas pelo fluxo de detritos, com o acesso obstruído pelo material mobilizado, chegando até a Avenida Primavera.

GPS

Área analisada:

Área: 1.174,68 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok