



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 2:01:57 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

JP

Distrito:

1º Distrito - Petrópolis

Microbacia:

PT_D1_LOPEZTROVAO_121

Setor:

2

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVAO_121_DSS_DS_JP__2

Informações de localização:

Endereço:

Lopez Trovão, linha Férrea 67

Localidade:

Lopez Trovão

Caracterização da área:

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Densa**

Características do terreno:

Talude de corte único

Altura aproximada (m):

12

Inclinação aproximada (graus):

75

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Rocha Sã**

Foto do material predominante:



Presença de matacões:

Não

Condicionantes:

- **Distância topo do talude-casa**

Distância topo do talude-casa (m):

1

Depositos antrópicos:

Material presente:

- **Não Aplicável**

Processos de movimento de massa:


Processo:

Deslizamento

Deslizamentos:

Planar

Foto do processo:

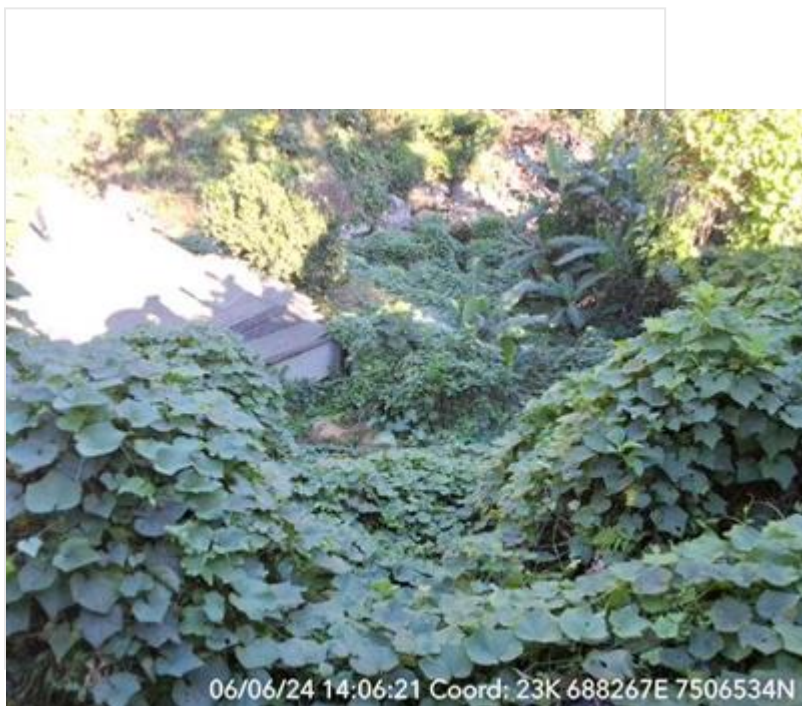

Evidências de instabilidade de terreno:

Feições de instabilidade:

- **Erosão**
- **Cicatrizes**

Foto da feição 1:



Foto do feição 2:



Presença de água:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**


Surgência de água no talude:

Topo talude

Destino do esgoto:

Canalizado

Foto da presença de água:

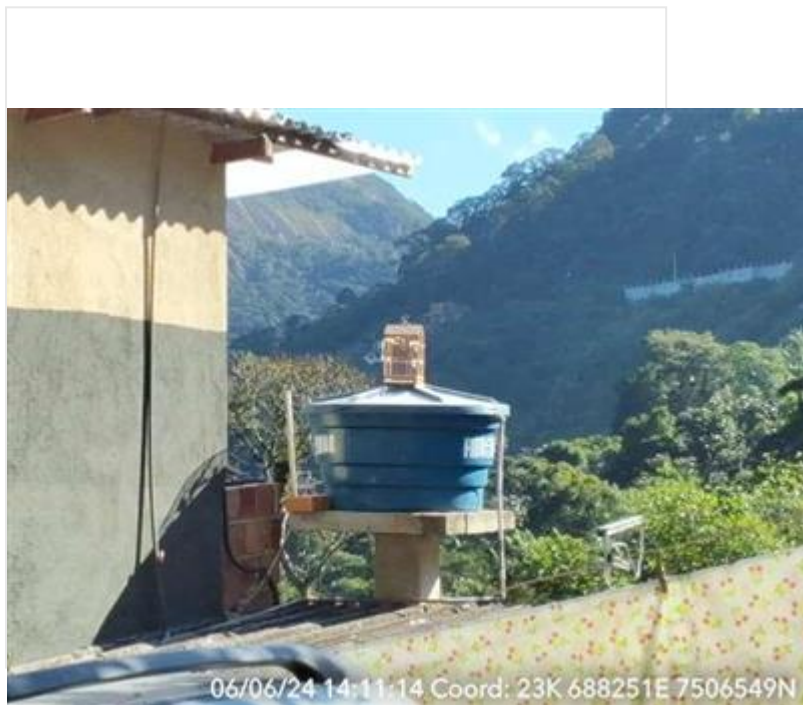

GPS

Área analisada:

Area: 2,271.08 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,506,533

N_m

688,257

Avaliação de Risco e Grau de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

status_revisao

OK

espelho

Não Aplicavel