



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 23, 2024, 10:09:43 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_136_DSS_PG_TB__14

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **hidrossemeadura**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **concreto projetado**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Atrás e na lateral direita da casa 790 H: muro de concreto armado, acerto do terreno e hidrossemeadura. Na entrada da servidão: remoção de material e muro de concreto ciclópico. Refazer concreto projetado em diversos pontos. Concreto projetado atrás da penúltima casa. Atrás da casa 790E: solo grampeado com concreto projetado e muro de concreto armado. Vertente atrás do lote 54, do lote 51 e da casa abaixo (portão de ferro marrom): solo grampeado com face verde. Lateral e atrás da casa 121: solo grampeado com concreto projetado.

Fotos da ocorrência


Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz atrás da última casa.

Foto2

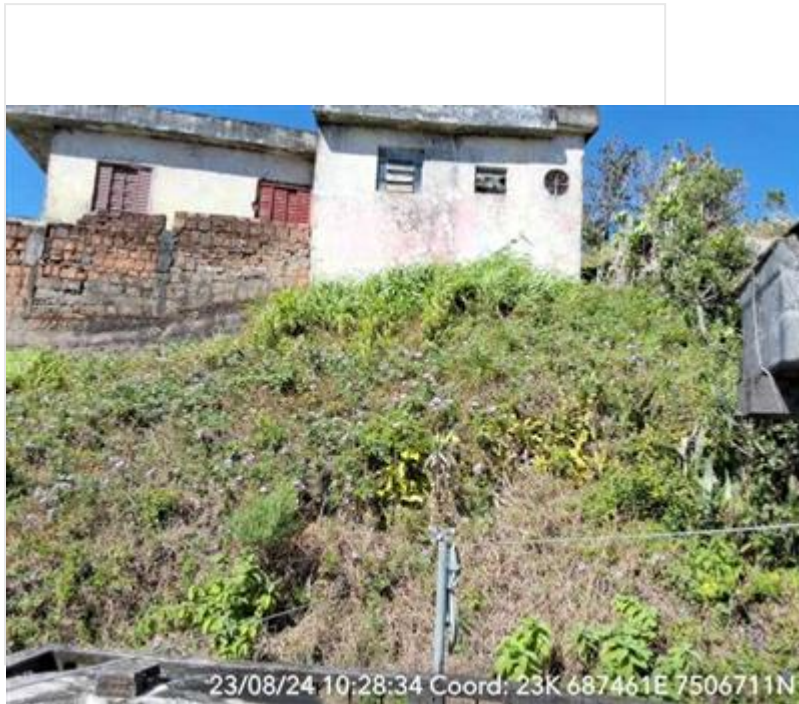

Descrição da foto2

Cicatriz vegetada atrás da casa 790E.

Foto3



Descrição da foto3

Rachaduras no piso atrás do lote 54.