



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 15, 2024, 11:31:41 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VINTEQUATRODEMAIO_269_DSS_DS_JP__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **contrafortes**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **biomanta**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **dreno profundo**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Atrás do n. 122: solo grampeado com face verde acima do concreto projetado, refazer concreto projetado acrescentando drenos. Atrás do estacionamento: acerto do terreno, muro e biomanta; manutenção do concreto projetado; tela chumbada e contraforte onde necessário. Entre os dois endereços: biomanta. Remoção da vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1

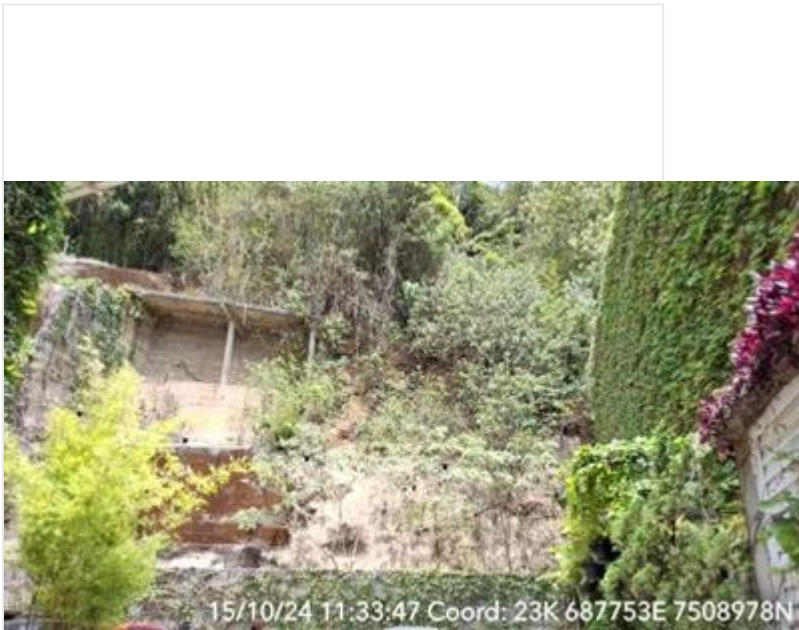


Foto1-20241015-143346.jpg

Descrição da foto1

Talude do n. 122

Foto2



Foto2-20241015-143857.jpg

Descrição da foto2

Escorregamento atrás do estacionamento.

Foto3



Foto3-20241015-143848.jpg

Descrição da foto3

Maciço rochoso atrás do estacionamento.

Foto4



DJI_0262.JPG

Descrição da foto4

Região entre os dois endereços já apresenta solo aparente e suscetibilidade a movimentos.