



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 13, 2024, 9:13:59 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D2\_JARDIMSALVADOR\_764\_DSS\_IR\_LT\_\_2**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

## Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **desobstrução da drenagem**
- **biomanta**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**

## Estruturas de drenagem:

- **vigotas estacadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **canaleta**

## Observação:

**Desmonte de blocos, muro de concreto ciclópico na base, cortina atirantada e biomanta no trecho com a estrutura de servidão à montante exposta e solo grampeado no restante (até o n. 47 casa 2). Remoção da vegetação inclinada. Muro de concreto armado à jusante da moradia n. 47 casa 2. Drenagem em todo o polígono e na via.**

## Fotos da ocorrência


## Foto1



## Descrição da foto1

**Trecho com a estrutura da servidão à montante exposta.**

Foto2

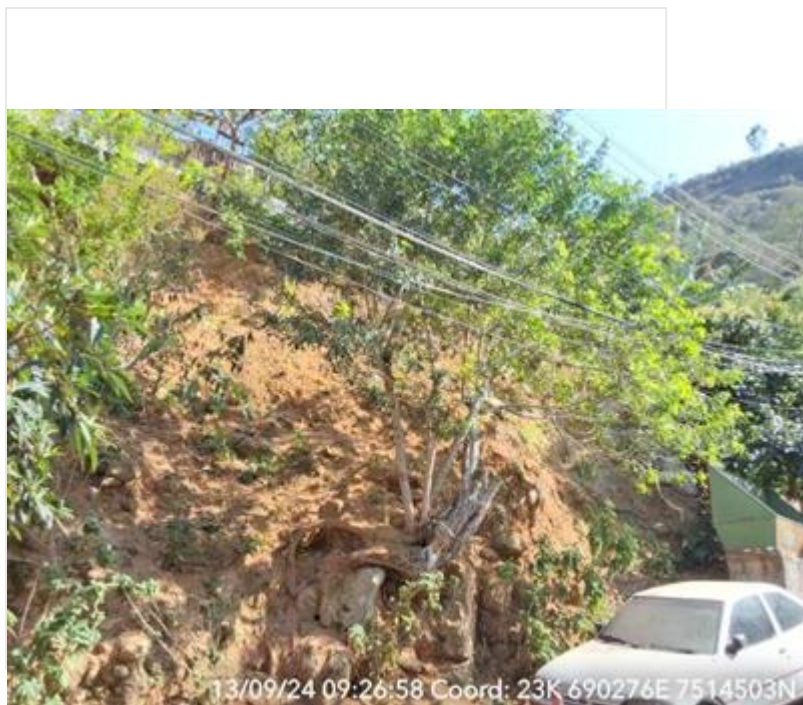

Descrição da foto2

**Trecho de solo grampeado.**

Foto3



Descrição da foto3

**Trecho da servidão próximo ao n. 47 casa 2 apresenta trincas e sinal de movimentação à jusante.**

Foto4



Descrição da foto4

**N. 47 casa 2.**