



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 9:33:04 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_NOGUEIRA_1170_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- biomanta
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP
- concreto projetado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Do lado esquerdo do polígono: solo grampeado à jusante das moradias e da servidão, muro na base, contraforte em bloco. Em áreas sem vegetação à montante das moradias: biomanta. Muro à montante da servidão, em talude de corte. Tela chumbada nas áreas de afloramento rochoso. Em todo o polígono: drenagem. Em casas encaixadas em taludes de corte: muro. Remoção de vegetação inclinada. Reparos em locais com concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Lado esquerdo do polígono.


Foto2



Descrição da foto2

Região com histórico de escorregamento. Sugere-se muro na base e solo grampeado à montante.

Foto3

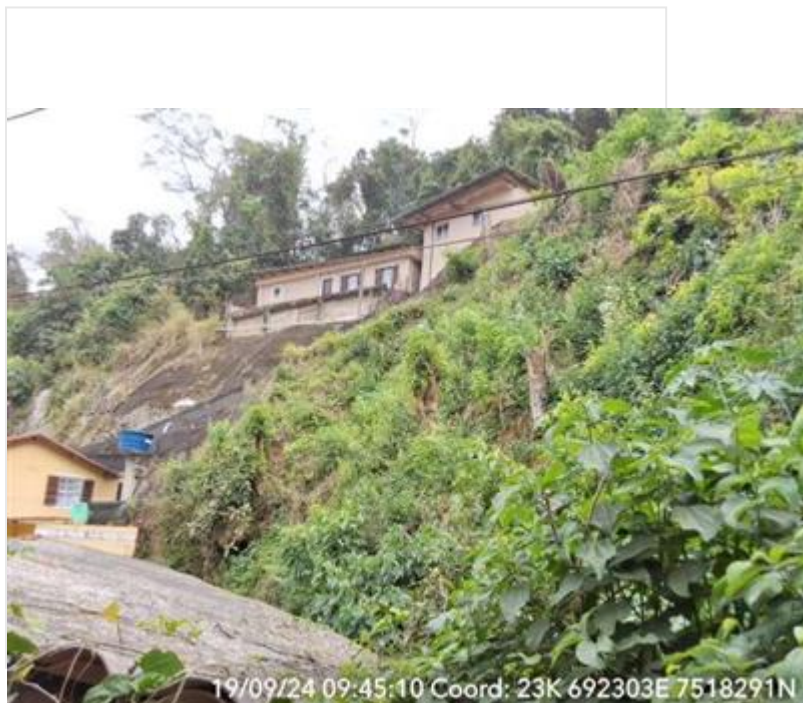

Descrição da foto3

Mesmo local da foto 2, observa-se bloco que precisa de contenção.

Foto4



Descrição da foto4

Lado direito do polígono.