




(1) Suscetibilidade a deslizamento em decorrência da escavação de talude nos fundos de residência. O talude de corte verticalizado apresenta cerca de três metros de altura e distância para os fundos da residência inferior a dois metros. Ressalta-se que, devido a presença de diversos blocos e matacões a montante do talude, a realização de cortes na encosta podem ocasionar a desestabilização dos blocos rochosos mais próximos a crista do talude.

(2) Ocorrência de deslizamento em solo no terreno a montante de uma casa próximo ao colégio Monsenhor Pinto de Carvalho, em Saco do Céu. O deslizamento se desenvolveu em encosta natural composta por vegetação arbórea, sendo significativa a presença de bananeiras. Entre a cicatriz e a moradia a jusante, há uma área de baixa declividade que poderá atuar como zona de amortecimento para o material transportado, caso o processo evolua para montante ou lateralmente. A área possui diversos matacões de dimensões métricas, com destaque para a presença de um matacão arredondado, próximo à crista da cicatriz de deslizamento (em torno de cinco metros).

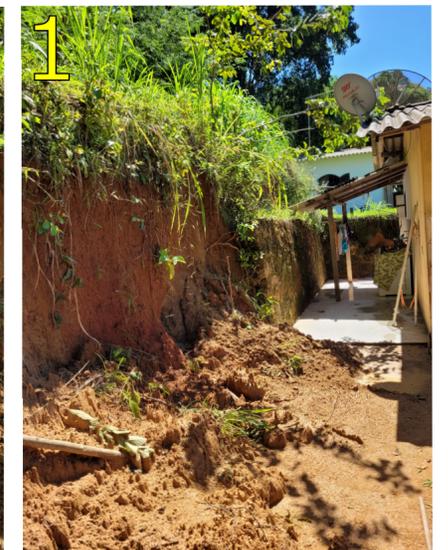

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS

ABRIL DE 2022

Deslizamento em Saco do Céu - Ilha Grande

 Cicatriz de deslizamento

 Delimitação da área de risco remanescente

 Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 04/04/22



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

