


# ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

MAIO DE 2022

ANGRA DOS REIS

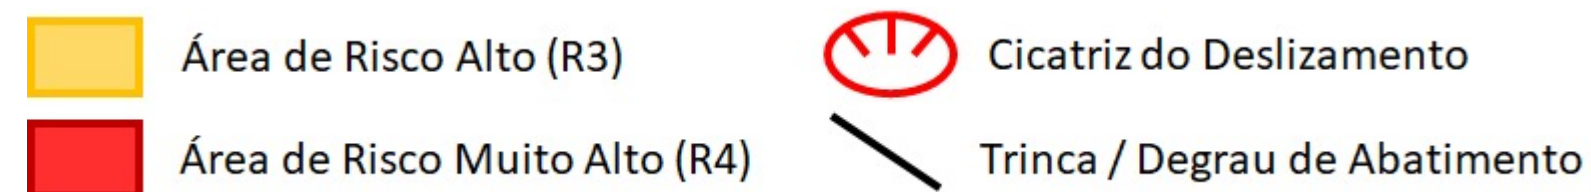

**Sistema Geodésico WGS 84**  
**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**



## Setorização de risco no Condomínio Mar de Angra - Biscaia

**R4** - Há 7 edificações que se enquadram nesta classificação, nas quais foram observados condicionantes geológico-geotécnicos indicativos de um processo ativo de movimentação de massa. (1) A crista do deslizamento se iniciou na base da residência com distância de 1 metro da fundação da casa. (2) Trata-se de um processo de movimentação lenta da encosta com pulsos de velocidade em fortes chuvas, gerando recalques e degraus de abatimento. A residência apresenta em seu caminho de acesso um degrau de abatimento com cerca de 1 m de rejeito, o qual percorre cerca de 70 m contornando a casa. Além disso, a residência se encontra próxima, cerca de 2 m, da crista de deslizamento. (3) Deslizamento de solo que atingiu a área externa nos fundos de uma residência, sem danos estruturais. O processo encontra-se ativo e em estágio de evolução onde 3 edificações poderão ser atingidas. (4) A edificação foi atingida por deslizamento à montante da encosta e teve sua estrutura danificada nos fundos, sem vítimas.

**R3** - Foram identificadas por toda área sinais de instabilidade dos taludes: presença de trincas/degraus de abatimento no solo e em edificações, diversas cicatrizes de deslizamentos de solo, feições erosivas. A área enquadrada no polígono apresenta características que configuram alto risco de escorregamento. Recomenda-se o monitoramento da evolução do processo.

QR  
CODE