



FICHA DE CAMPO

data_inicio

7 de jan. de 2025 12:18:22

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

3

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_IR__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua Oziel Perez Garcia, 275

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250107-154719.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Densa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

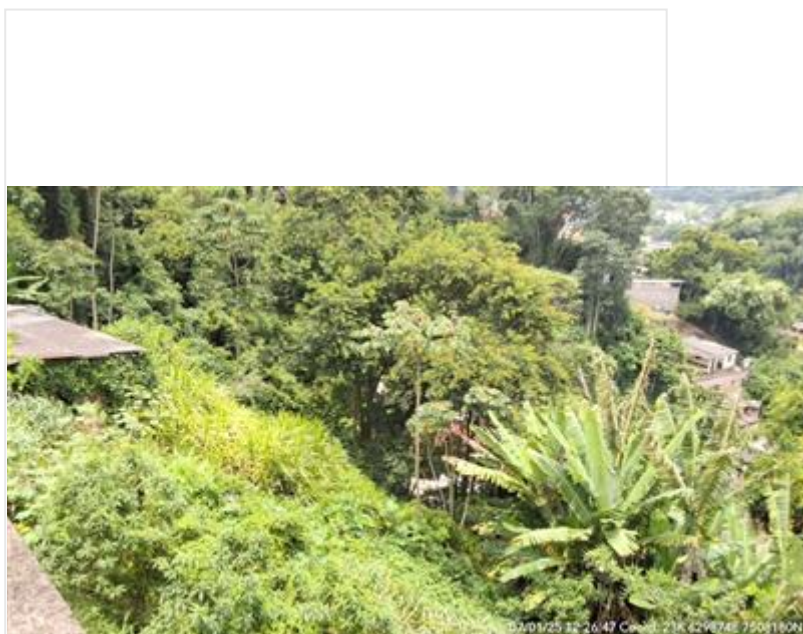

Foto_encos_nat-20250107-152646.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250107-152706.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com presença de bananeiras e embaúbas a jusante, sugerindo umidade no local e, possivelmente movimentações gravitacionais de massa pretéritas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado apenas solo residual, sem quaisquer identificações da presença de blocos ou mesmo depósitos antrópicos.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250107-152731.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250107-152555.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250107-152415.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Ravinas**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250107-152132.jpg

Foto Ravinas



Foto_Ravinas-20250107-152144.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Há o desenvolvimento de uma ravina devido o alto fluxo de água durante as chuvas antes de obra de escoamento pela prefeitura.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Talude

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250107-152358.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

As edificações estão dispostas em área de encosta natural, com presença de cortes de talude múltiplos. São observadas feições de instabilidade como trincas no terreno e em moradias, descalçamento de edificações, colapso parcial de pavimento externo além de indícios de erosão. Há presença de bananeiras e embaúbas, sugerindo umidade no terreno e, possíveis deflagrações anteriores.

GPS

Área analisada:**Área: 1.480,22 Metros quadrados**

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

REVISAR - segundo planilha de revisão (DI)