



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de dez. de 2024 15:25:33

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

3

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Bela Vista, 350

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241205-182651.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241205-182715.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme apresentando diversos cortes de talude. Há edificações de baixo/médio padrão construtivo. O local apresenta supressão de vegetação, sendo realizada ocasionalmente pelos responsáveis do imóvel. Há intervenções geotécnicas no local.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Material heterogêneo composto por solo residual e camada superficial de depósito antrópico do tipo aterro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241205-184030.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-183540.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241205-183529.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-183920.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Estrutura colapsada**
- **Trincas em muros**
- **Cicatrizes**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241205-184043.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20241205-183233.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241205-183249.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241205-183503.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241205-183330.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241205-183353.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2022, na qual atingiu a moradia com danos na estrutura, causando o colapso parcial da edificação. Atualmente se observa a perda de material a montante, apresentando água com lama.

Foto do deslizamentos:

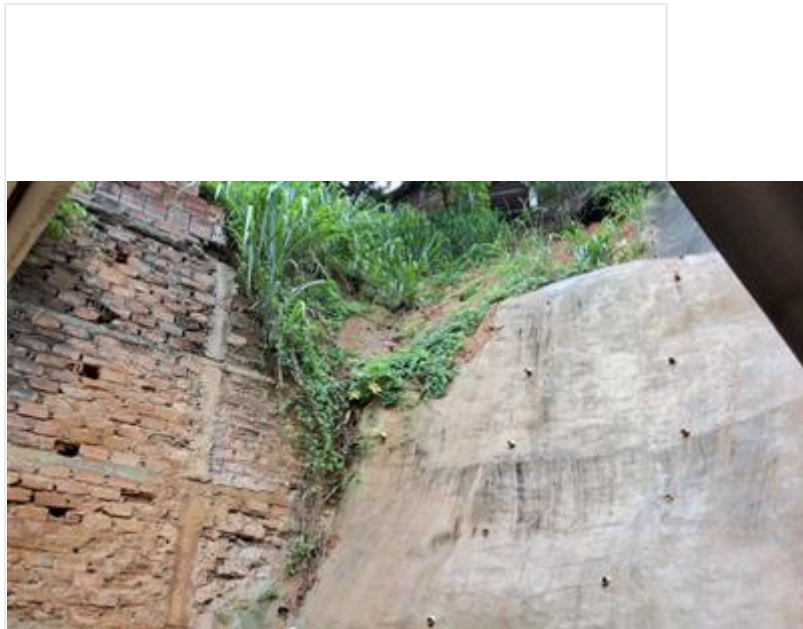

Foto_deslizamento-20241205-183403.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241205-183616.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Histórico de deslizamento com colapso parcial de estruturas. Foram identificadas locais com perda de material a montante e imóveis adjacentes em condições de abandono. Há presença de intervenções geotécnicas no local, no entanto, ela apresenta barbacãs entupidos e pequena área colapsada, necessitando de avaliação e manutenção.

GPS

Área analisada:

Área: 1.064,02 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.307

N_m

629.998

status_revisao

REVISAR - segundo planilha de revisão (TD)