



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de dez. de 2024 15:58:00

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Bela Vista, 146

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

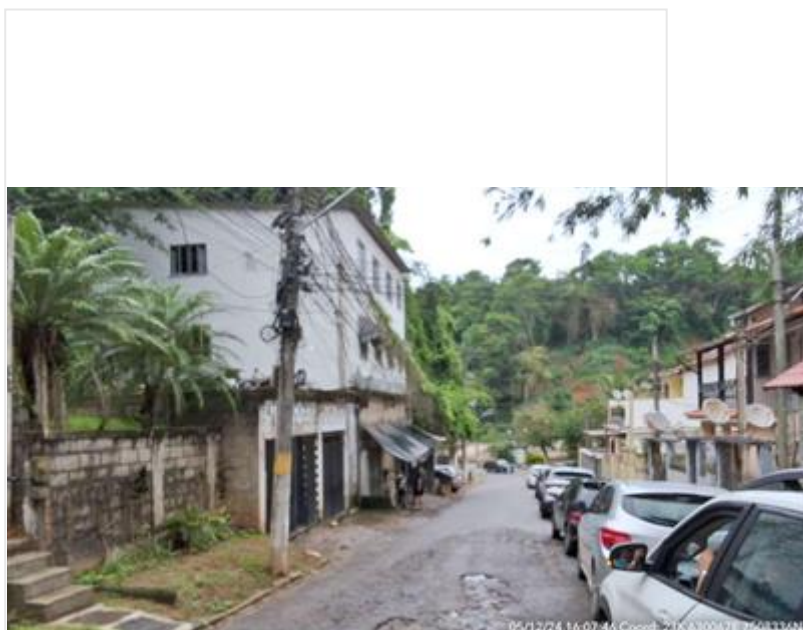

Foto_acesso-20241205-190745.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241205-185933.jpg

Descrição do terreno:

Terreno inclinado, com vegetação rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20241205-190532.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-190101.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241205-190107.jpg

Tipologia Construtiva:

Madeira

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-190041.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Descalçamento**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241205-190...

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20241205-190259.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241205-190307.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241205-190318.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Processo observado se refere a processo erosivo, na qual está ocorrendo perda de material a montante de muro de concreto projetado.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Talude

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241205-190424.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

11

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com muitas casas localizadas na crista da encosta. Algumas com sua fundação exposta. Processo erosivo ativo em encosta lateral.

GPS

Área analisada:

Área: 1.035,71 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.420

N_m

630.075

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241205-190547.jpg

Descrição da foto1

Processo erosivo a montante do concreto projetado, na porção superior também é possível observar um remendo em concreto realizado recentemente, e no canto inferior direito chapas de alumínio para tapar rachaduras.