



FICHA DE CAMPO

data_inicio

6 de dez. de 2024 08:54:55

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

5

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Manoel Gonçalves de Abreu

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241206-115624.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

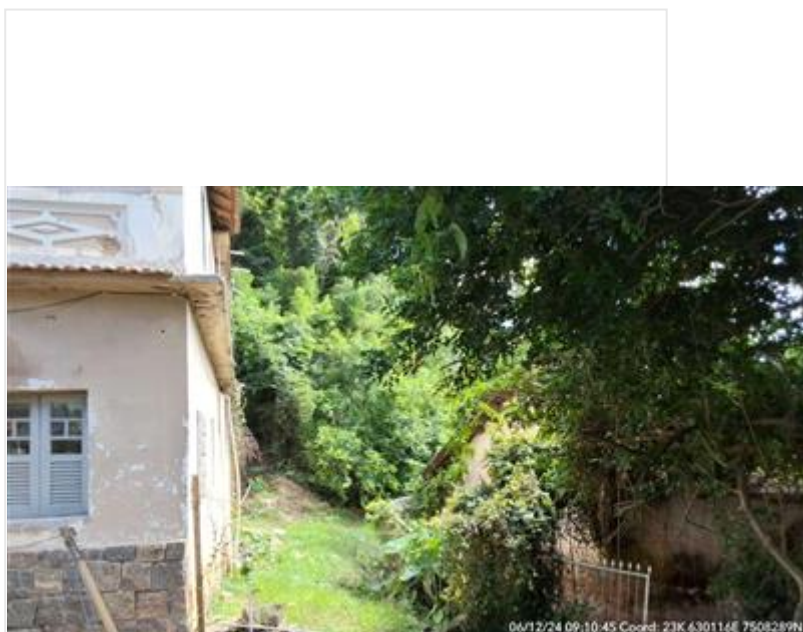

Foto_encos_nat-20241206-121045.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241206-121118.jpg

Descrição do terreno:

Cortes bastante verticais e exposição das raízes dos vegetais à montante.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo espesso com raízes profundas

Foto do material predominante:



Foto_material-20241206-115937.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241206-120035.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241206-120255.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241206-122007.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241206-120150.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241206-120157.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processo erosivo nos fundos dos imóveis com queda de árvores.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241206-120415.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Encosta aos fundos dos imóveis na qual possuem angulos negativos, árvores de grande porte todos direcionados para as residencias. Ressalta-se uma casa em nível mais baixo, na qual recebe o lançamento de água dos outros imóveis.

GPS

Área analisada:

Área: 693,47 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.306

N_m

630.125

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20241206-121622.jpg

Descrição da foto1

Residencia em nível mais baixo recebendo fluxo de água dos outros imóveis.

